

Перевод оригинальных инструкций

RUS B/22

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OMRCCRURUS.B22



## НОЖНИЦЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

**RAMMER RCC04R, RCC10R, RCC16R, RCC21R,  
RCC30R, RCC43R, RCC60R, RCC80R, RCC110R**

RAMMER HITS HARDER

---

<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....</b>	<b>3</b>	Zамена зуба.....	64
1. Введение .....	4	4. Замена гидравлической	
О настоящем руководстве .....	4	жидкости во вращателе .....	66
Важная информация по		Схема.....	66
технике безопасности: .....	5	Замена гидравлической	
Гарантия.....	6	жидкости во вращателе .....	67
Заказ запасных частей .....	6	5. Устранение неисправностей.....	68
2. Номера машины .....	7	Машина не выполняет дробления .....	68
Идентификатор изделия.....	7	Машина не режет.....	68
3. Знакомство с изделием .....	9	Захват не перемещается .....	69
Краткий обзор .....	9	Слишком большая амплитуда движений .....	69
Распаковка .....	9	Утечка гидравлической жидкости .....	69
Инструкции по подъему.....	10	Машина не вращается .....	69
Основные части.....	14	Дополнительная помощь.....	70
Основные части.....	15		
4. Инструкции по безопасности			
и защите окружающей среды .....	16	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ.....</b>	<b>71</b>
Общие инструкции по безопасности .....	16	1. Спецификации изделия .....	72
Правила техники безопасности .....	17	Технические спецификации RCC04R ...	72
Охрана окружающей среды		Основные размеры RCC04R .....	73
и вторичная переработка .....	29	Технические спецификации RCC10R ...	74
5. Эксплуатация.....	30	Основные размеры RCC10R .....	75
Инструкции по эксплуатации .....	30	Технические спецификации RCC16R ...	76
Ежедневная работа .....	32	Основные размеры RCC16R .....	77
Монтаж и демонтаж изделия .....	41	Технические спецификации RCC21R ...	78
Перемещение.....	45	Основные размеры RCC21R RAMMER,	
Особые условия эксплуатации .....	45	РАСПОЛОЖЕНИЕ БОЛТОВ .....	79
Хранение .....	46	Основные размеры	
<b>СМАЗЫВАНИЕ.....</b>	<b>47</b>	RCC21R, ОРИГИНАЛЬНЫЕ .....	79
1. Смазки .....	48	Технические спецификации RCC30R ...	80
Рекомендуемые консистентные смазки .....	48	Основные размеры RCC30R RAMMER,	
Точки смазывания.....	49	РАСПОЛОЖЕНИЕ БОЛТОВ .....	81
2. Гидравлическая жидкость		Основные размеры	
ходовой тележки .....	50	RCC30R, ОРИГИНАЛЬНЫЕ .....	81
Требования к гидравлической жидкости .....	50	Технические спецификации RCC43R ...	82
Маслоохладитель .....	53	Основные размеры RCC43R RAMMER,	
Масляный фильтр .....	53	РАСПОЛОЖЕНИЕ БОЛТОВ .....	83
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>55</b>	Основные размеры	
1. Плановое техническое обслуживание...	56	RCC43R, ОРИГИНАЛЬНЫЕ .....	83
Краткий обзор .....	56	Технические спецификации RCC60R ...	84
Осмотр и техобслуживание,		Основные размеры RCC60R .....	85
выполняемые оператором .....	57	Технические спецификации RCC80R ...	86
Осмотр и техобслуживание дилером .....	58	Основные размеры RCC80R .....	87
Периодичность обслуживания		Технические спецификации RCC110R ..	88
в особых рабочих условиях .....	59	Основные размеры RCC110R .....	89
Другие процедуры техобслуживания .....	59	2. Соответствие .....	90
2. Поворот и замена режущего инструмента	60		
Пределы износа, регулировки и крутящие			
моменты для режущего инструмента .....	60		
Поворот и замена режущего инструмента	61		
3. Замена зубьев.....	63		
Сварочные инструменты и моменты			
затяжки для винтов режущего лезвия...	63		

---

**RCC04R, RCC10R, RCC16R, RCC21R, RCC30R, RCC43R,  
RCC60R, RCC80R, RCC110R**

---

---

# **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

---

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ


Данное руководство предназначено для ознакомления с изделием правилами его безопасной эксплуатации. В нем содержится информация о техническом обслуживании и технические спецификации. Перед тем как приступить к установке, эксплуатации или техобслуживанию данного изделия, прочтите это руководство от начала до конца.

В данном руководстве используются метрические единицы измерения. Например, вес указывается в килограммах (кг). В некоторых случаях в скобках указываются значения в других единицах измерения. Например, 28 л (7,4 галл. США).


Указанные в данном руководстве спецификации и конструкционные решения могут быть изменены без уведомления.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

Данным символом в руководстве обозначается важная информация по безопасности. Внимательно прочтите информацию, помеченную этим символом. Непонимание и невыполнение этих указаний по безопасности может повлечь травмы для вас и других лиц и повреждения изделия. См. рис. 1.

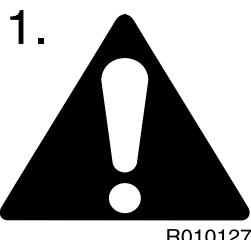


Этим символом помечены запрещенные действия или опасные зоны. Непонимание и невыполнение этих указаний по безопасности может повлечь травмы для вас и других лиц и повреждения изделия. См. рис. 2.

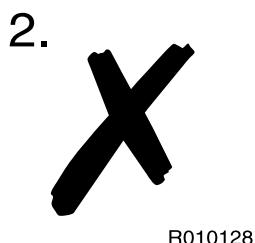

Этим символом помечены правильные, рекомендованные действия. См. рис. 3.


3.

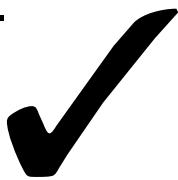

R010126

Данный символ относится к охране окружающей среды и утилизации. См. рис. 4.

4.

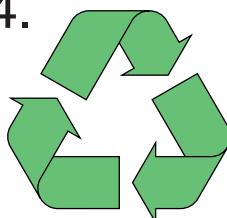

R010265

## 1.2 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Основные меры техники безопасности приведены в разделе "Безопасность" настоящего руководства, а также в инструкциях по действиям в случае опасности. Эти предупреждения отмечены символом предупреждения.

Для правильного использования данного изделия необходимо также быть компетентным оператором ходовой тележки. Не используйте и не устанавливайте это изделие, если вы не умеете пользоваться ходовой тележкой. Это изделие является мощным инструментом. Если использовать его без должной осторожности, оно может нанести повреждения.

Не спешите при изучении данного изделия. Соблюдайте меры безопасности. Не действуйте наугад. Если что-то непонятно, обратитесь к своему дилеру.

Неправильная эксплуатация, смазывание и техобслуживание этого изделия может создать опасность и привести к травмам.

Не приступайте к эксплуатации этого изделия до тех пор, пока не прочтете и не поймете приведенные в данном руководстве инструкции.

Не приступайте к смазыванию и техобслуживанию этого изделия до тех пор, пока не прочтете и не поймете приведенные в данном руководстве инструкции.

## 1.3 ГАРАНТИЯ

---

Заказчику предоставляется отдельная гарантия, в которой изложены условия экспортной гарантии. Всегда проверяйте, приложена ли к изделию такая гарантия. Если лист отсутствует, немедленно обратитесь к своему дилеру.

### ГАРАНТИЙНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

После проверки монтажа дилером заполняется гарантийная карта и ее копия отсылается изготовителю. Карта очень важна, т.к. без нее не принимаются никакие гарантийные reklamации. Убедитесь в том, что после проверки монтажа у вас имеется ее копия и она правильно заполнена.

### ПРОВЕРКА МОНТАЖА

После монтажа изделия на ходовой тележке должна быть выполнена проверка монтажа. При инспекции установки проверяются некоторые спецификации (рабочее давление, расход гидравлической жидкости и т.п.), чтобы убедиться в том, что они лежат в заданных пределах. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72.

## 1.4 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

---

При возникновении потребности в запасных частях или информации о техобслуживании вашего изделия обращайтесь к своему местному дилеру. Точность заказа обеспечивает быстроту доставки.

Необходимая информация:

- Заказчик, контактное лицо
- Номер заказа (если имеется)
- Адрес доставки
- Способ доставки (авиапочта, и т.п.)
- Требуемая дата доставки
- Адрес для выставления счета
- Модель и заводской номер изделия
- Название, номер и количество запасных частей




## 2. НОМЕРА МАШИНЫ

### 2.1 ИДЕНТИФИКАТОР ИЗДЕЛИЯ

Серийный номер изделия выштампован на его корпусе. Модель и серийный номер также указаны на табличке с обозначением изделия.

При выполнении ремонта и заказе запасных частей важно правильно указать серийный номер изделия. Серийный номер - единственное правильное средство, используемое при обслуживании и идентификации запасных частей конкретного изделия.

См. местоположение серийного номера на своей модели изделия на следующем рисунке.

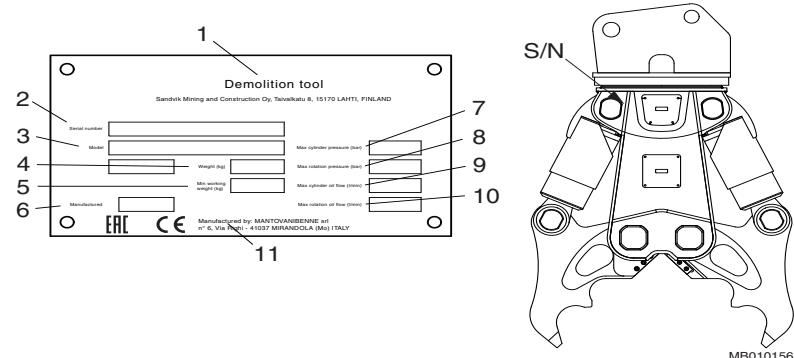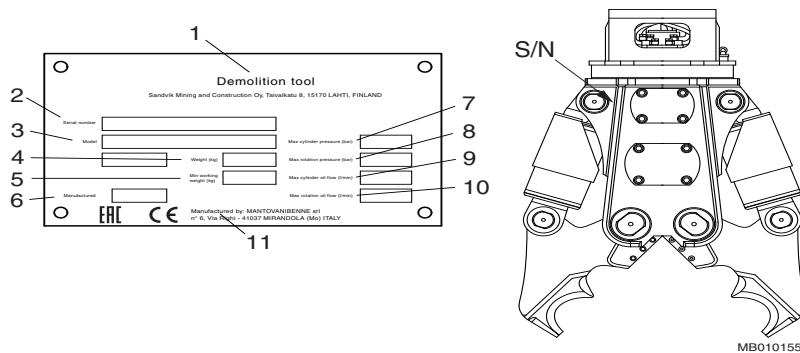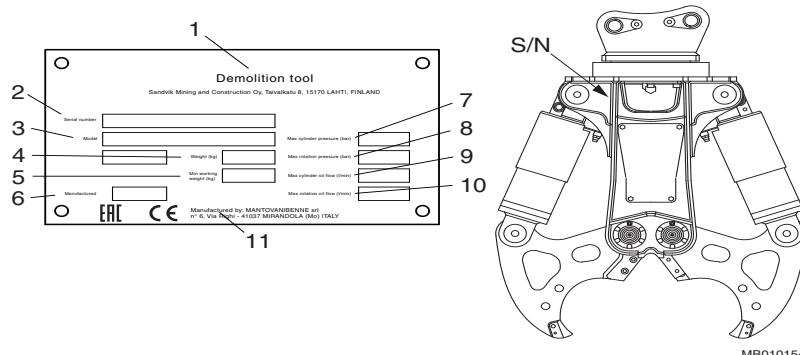

**СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ НА ТАБЛИЧКЕ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ**

1	Бетонолом
2	Серийный номер
3	Модель
4	Масса (кг)
5	Минимальный рабочий вес (кг)
6	Дата изготовления
7	Макс. давление в цилиндре (бар)
8	Макс. давление во вращателе (бар)
9	Макс. расход гидравлической жидкости в цилиндре (л/мин)
10	Макс. расход гидравлической жидкости во вращателе (л/мин)
11	Изготовитель

## 3. ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ

### 3.1 КРАТКИЙ ОБЗОР

Данное изделие представляет собой ножницы-измельчитель с гидроприводом. Его можно устанавливать на любой ходовой тележке, отвечающей определенным требованиям по гидравлическому и механическому монтажу.

### 3.2 РАСПАКОВКА

Снимите с упаковки все стальные ленты. Вскройте упаковку и удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Все упаковочные материалы (сталь, пластмасса, дерево) подлежат вторичной переработке.

Убедитесь в том, что изделие находится в нормальном состоянии и не имеет видимых повреждений. Убедитесь, что все заказанные детали и комплектующие поставлены вместе с изделием. Ваш местный дилер может предложить некоторые опции, такие как установочный комплект со шлангами и монтажный кронштейном.

### 3.3 ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДЪЕМУ

Во избежание травм спины используйте подъемные устройства при подъеме узлов весом 23 кг (51 фунт) и более. Убедитесь, что все цепи, крюки, стропы и т.д. находятся в хорошем состоянии и соответствуют поднимаемому весу. Убедитесь в правильном положении крючьев. Не нагружайте подъемную проушину во время подъемных операций сбоку.

#### ИМЕЮЩИЕСЯ ТАКЕЛАЖНЫЕ ТОЧКИ ПОДЪЕМА

Расположенные на раме изделия точки подъема следует использовать исключительно для подъема или погрузки-разгрузки самого изделия. Расчет грузоподъемности выполняется по рабочему весу изделия, включая монтажный кронштейн среднего размера.



**Осторожно! Во избежание падения предметов нельзя использовать данное изделие для подъема других. Расположенные на раме изделия точки подъема следует использовать исключительно для подъема или погрузки-разгрузки самого изделия.**

Максимальный разрешенный общий вес указан на табличке с обозначением изделия и странице спецификации. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72. Если вес превышает максимальный разрешенный общий вес, указанный на табличке с обозначением изделия и странице спецификации, необходимо использовать иные точки и методы подъема, нежели первоначально предусмотренные на изделии.

Другие резьбовые отверстия на изделии предназначены для подъема только отдельных деталей. Запрещено поднимать весь узел в сборе с помощью этих резьбовых отверстий. При подъемно-транспортных операциях с деталями используйте методы и такелажное оборудование, указанное в ремонтной документации на изделие.

## ПОДЪЕМНЫЕ РЫМ-БОЛТЫ

Если используются рым-болты, то их следует полностью затянуть. Подъемную проушину можно нагружать только в том случае, если болт правильно затянут на раме.



**Если рым-болт не будет затянут надлежащим образом, то под действием нагрузки подъемная проушина может сломаться, что приведет к падению изделия.**

При затяжке с помощью механического инструмента будьте осторожны, чтобы не перетянуть резьбовое соединение. Перед началом подъема убедитесь в том, что трос и/или крюк натянут.


При использовании двух точек подъема грузоподъемность зависит от угла подъемных цепей. Этот угол не должен быть меньше  $45^\circ$ , см. иллюстрацию. При затяжке рым-болтов необходимо выровнять оба кольца по отношению друг к другу.

Расчет грузоподъемности делается для температур в диапазоне от  $-10\text{ }^\circ\text{C}$  ( $14\text{ }^\circ\text{F}$ ) до  $40\text{ }^\circ\text{C}$  ( $104\text{ }^\circ\text{F}$ ).

Перед повторным использованием рым-болтов убедитесь в отсутствии поверхностных дефектов (коррозионные язвы, раковины, закаты и заусенцы по шву, деформация колец, отсутствующие или срезанные витки резьбы, ржавчина и т.д.).

Необходимо неукоснительно соблюдать местные и национальные стандарты, относящиеся к машинам и подъемным механизмам.


Примечание. Перед началом эксплуатации обязательно необходимо снять с изделия подъемную проушину и заменить ее на винт.

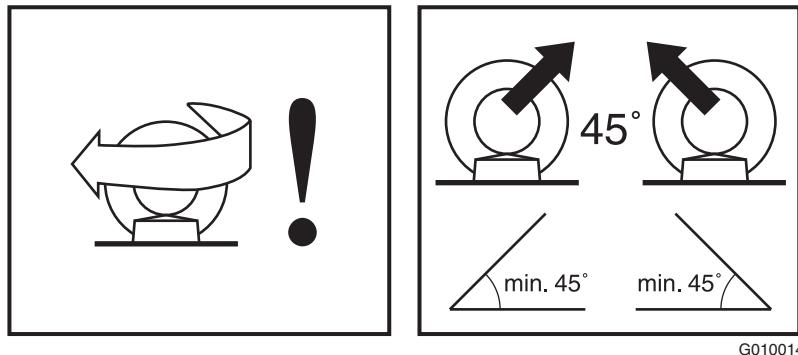


G010014

Подъемные приспособления должны с запасом выдерживать рабочий вес изделия. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72.

Для подъема изделия расположите цепь или строп, как показано на рисунке.

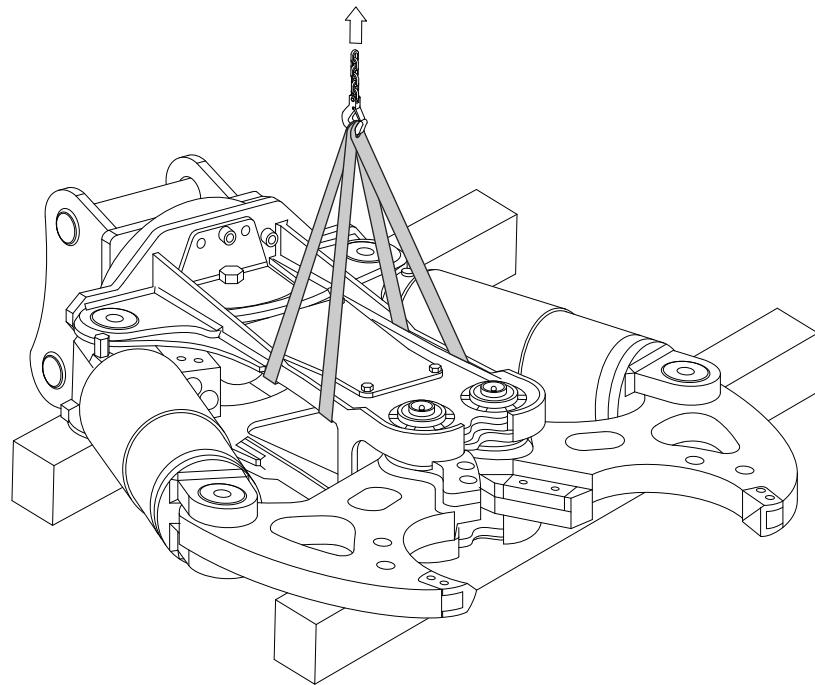

MB010009

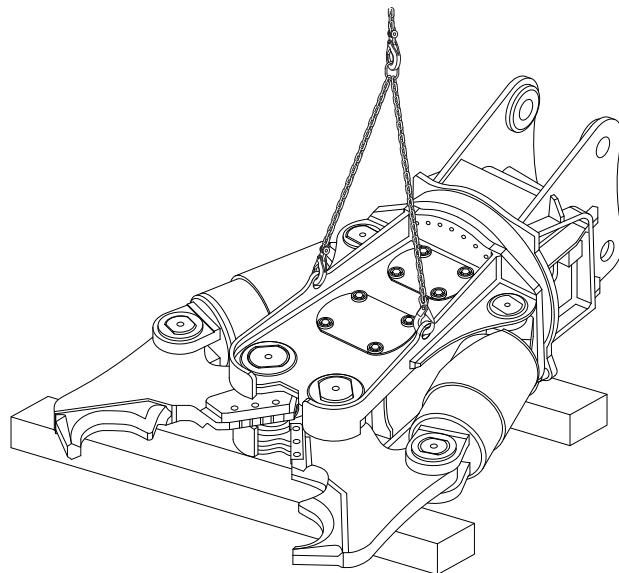

MB010010

Примечание. Перед началом эксплуатации обязательно необходимо снять с изделия подъемные рым-болты и заменить винтом.


## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Ниже приведены некоторые общие инструкции по технике безопасности при подъемных операциях. В дополнение к настоящим инструкциям необходимо неукоснительно соблюдать местные и национальные стандарты, относящиеся к машинам и подъемным механизмам. Не забывайте, что нижеуказанный список не является исчерпывающим. Обязательно примите меры по обеспечению безопасности при выполнении выбранной процедуры.

- Не поднимайте груз над людьми. Никто не должен находиться под поднимаемым грузом.
- Не поднимайте людей и не разрешайте кому-либо находиться на подвешенном грузе.
- Не допускайте людей в зону подъемных работ.
- Не перетаскивайте грузы в боковом направлении. Выбирайте слабину медленно. Начинайте и завершайте подъем осторожно.
- Приподнимите на несколько сантиметров и проверьте груз, прежде чем продолжить работу. Убедитесь, что груз хорошо уравновешен. Проверьте наличие незакрепленных деталей.
- Не оставляйте подвешенный груз без присмотра. Держите груз под постоянным контролем.
- Никогда не поднимайте груз, если его вес превышает номинальную грузоподъемность подъемного механизма (см. рабочий вес изделия на странице спецификаций).
- Перед использованием осмотрите все подъемное оборудование . Не используйте скрученное и поврежденное подъемное оборудование. Защищайте подъемное оборудование от острых углов.
- Выполняйте все местные инструкции по технике безопасности.

### 3.4 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ


Основные части ножниц-измельчителя приведены ниже.

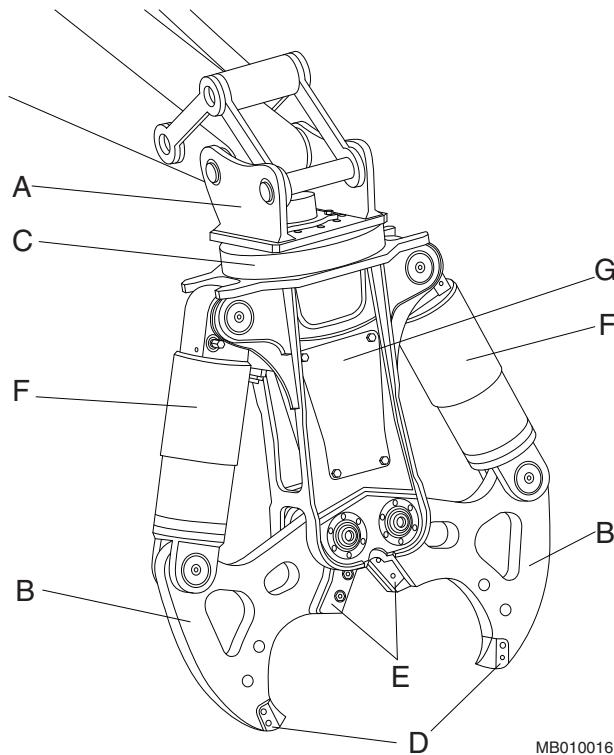

- A. Монтажный фланец
- B. Захват
- C. Упорный подшипник
- D. Зуб
- E. Режущие инструменты
- F. Цилиндр
- G. Рама

### 3.5 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

Основные части ножниц-измельчителя приведены ниже.

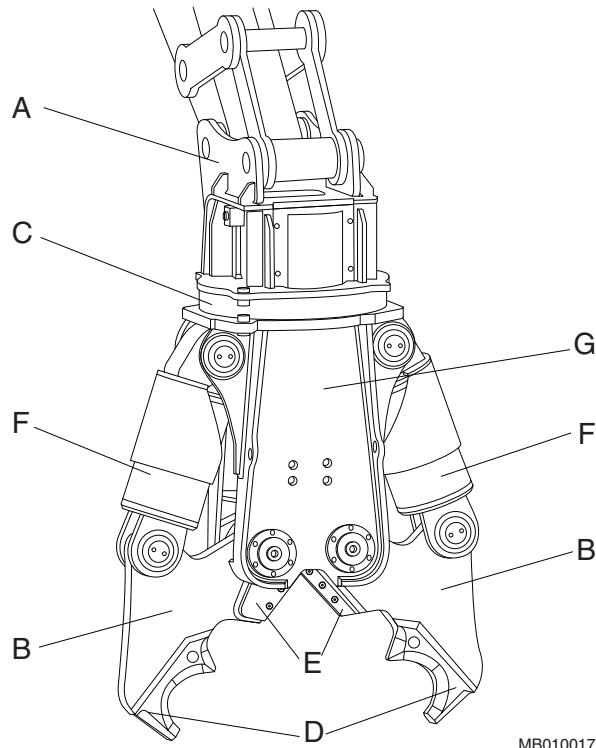

MB010017

- A. Монтажный фланец
- B. Захват
- C. Упорный подшипник
- D. Зуб
- E. Режущие инструменты
- F. Цилиндр
- G. Рама

## 4. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 4.1 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все механическое оборудование может представлять опасность, если при обращении с ним не проявлять осторожность или не обеспечить надлежащее техническое обслуживание. Большинство несчастных случаев, связанных с эксплуатацией машины и обслуживанием, обусловлены несоблюдением основных правил техники безопасности или мер предосторожности. Зачастую несчастного случая можно избежать путем выявления потенциально опасных ситуаций до того, как он произойдет.

Поскольку невозможно предусмотреть все потенциально опасные обстоятельства, приведенные в настоящем руководстве и размещенные на самой машине предупреждения не являются исчерпывающими. Если какая-либо процедура, инструмент, способ работы или методика эксплуатации специально не рекомендована фирмой-изготовителем, необходимо самостоятельно убедиться в ее безопасности для оператора и остальных людей. Также необходимо исключить возможность повреждения изделия или возникновения опасностей, связанных с его работой, путем правильного выбора методик работы и порядка технического обслуживания.

Безопасность – это не только соблюдение инструкций, содержащихся в предупреждениях. При работе со своим изделием вы должны постоянно думать о возможных опасностях и способах их избежания. Не приступайте к работе с изделием до тех пор, пока не убедитесь, что можете управлять им. Не приступайте к работе пока не убедитесь, что вы и окружающие вас люди будут в полной безопасности.



**Осторожно! Внимательно читайте информацию под заголовком "Осторожно". Эта информация представляет собой описание различных опасностей и способов их избежания. Если не предпринять надлежащих мер предосторожности, то вы и другой персонал можете получить тяжелые травмы.**

## 4.2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### РУКОВОДСТВА


Изучите данные инструкции перед установкой и эксплуатацией или обслуживанием изделия. Если вы чего-то не понимаете, попросите своего работодателя или местного дилера объяснить это. Сохраняйте эти инструкции в чистоте, обращайтесь с ними бережно.

Соответствующий знак безопасности на оборудовании с текстом на нем показан ниже.

#### "ОПАСНОСТЬ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УКАЗАНИЙ

Неправильное обращение с оборудованием может привести к тяжелой травме или смерти.

Прочитайте и соблюдайте указания в руководстве по эксплуатации."

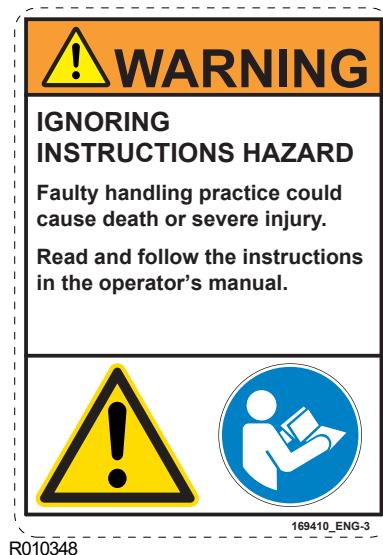

### ВНИМАНИЕ И БДИТЕЛЬНОСТЬ

При работе с изделием будьте всегда внимательны и бдительны. Все время помните о возможных опасностях. При работе в нетрезвом состоянии возрастает вероятность тяжелых или даже смертельных несчастных случаев.

## **ОДЕЖДА**

Если не соблюдать указаний относительно рабочей одежды, можно получить травму. Свободная одежда может быть захвачена машиной. Носите защитную одежду, соответствующую выполняемой работе.

Примеры: защитный шлем, защитная обувь, защитные очки, хорошо подогнанный комбинезон или рабочий халат, средства защиты слуха и рабочие перчатки. Манжеты должны быть застегнуты. Не носите шейные платки или шарфы. Длинные волосы должны быть убраны, заколоты и т.п.

## **ПРАКТИКУЙТЕ**

Если выполнять незнакомые операции без предварительной тренировки, можно погибнуть или получить травмы. Проводите тренировки на удалении от рабочего места, на свободном участке.

Исключите присутствие других людей. Не приступайте к выполнению новой операции до тех пор, пока не убедитесь в том, что ее выполнение безопасно.

## **НОРМАТИВЫ И ЗАКОНЫ**

Выполняйте все законы, производственные и местные нормативы, относящиеся к вам и вашему изделию.

## **СВЯЗЬ**

Плохие коммуникации могут стать причиной несчастных случаев. Сообщайте окружающим о том, что вы собираетесь делать. Если вы работаете во взаимодействии с другими людьми, убедитесь в том, что они понимают все подаваемые вами знаки.

Рабочие места могут быть шумными. Не полагайтесь только на речевые команды.

## **РАБОЧЕЕ МЕСТО**

Рабочие места могут быть опасными. Осмотрите рабочее место, перед тем как приступать к работе.

Проверьте, нет ли на рабочем месте ям, участков со слабым грунтом, скрытых камней и т.п. Проверьте, не проложены ли на рабочем месте инженерные коммуникации (электрические кабели, газовые и водопроводные трубы, и т.п.). Если Вам предстоит работать там, где такие коммуникации имеются, отметьте их местоположение.

Плохая видимость может привести к несчастным случаям и авариям. На месте работ необходимо обеспечить достаточную видимость и освещение.

Рабочие места могут быть шумными. Используйте средства защиты органов слуха.



### ОБРЫВЫ И КАНАВЫ

Обрывы и стенки канав могут обрушиться. Не работайте слишком близко к обрывам и канавам при наличии опасности обрушения.

### ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Использование оборудования без ограждений в общественных местах может быть опасным. Для предотвращения приближения людей к механизму оградите его барьерами.

### ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Соответствующий знак безопасности на оборудовании с текстом на нем показан ниже.

#### "ОПАСНОСТЬ ВДЫХАНИЯ ПЫЛИ

Вдыхание пыли приведет к тяжелой травме или смерти.

Всегда носите одобренный респиратор."



Загрязнители воздуха - микроскопические частицы, которые могут навредить вашему здоровью при вдохе. Такими загрязнителями на строительных площадках могут быть, например, кварцевая пыль, пары масла и частицы, содержащиеся в выхлопах дизельного двигателя, как видимые так и невидимые. Особенно на участках сноса зданий могут быть другие опасные вещества, такие как асбест, содержащие свинец краски или другие химические вещества.

Эффект от загрязнителей воздуха может быть незамедлительным, если вещество является ядовитым. Главная опасность заключается в долгосрочном воздействии загрязнителей воздуха на органы дыхания и не удаления из них. Эта болезнь называется "силикоз", "асбестоз" и имеет другие названия и приводит к смерти или серьезной травме.

Чтобы защитить себя от загрязнителей воздуха, всегда держите двери и окна экскаватора закрытыми во время работы. При работе изделия должны быть использованы экскаваторы с герметичными кабинами. Надлежащее обслуживание фильтров свежего воздуха экскаватора является обязательным. При негерметичной кабине необходимо использовать респираторы.

Прекратите работу, когда люди находятся в области воздушного загрязнения, или удостоверьтесь, что у них есть надлежащие респираторы. Респираторы так же важны для людей, как и каски.

Респираторы для оператора и людей должны быть одобрены изготовителем респиратора для конкретных условий. Важно, что респираторы защищают от крошечных частиц пыли, которые вызывают силикоз и которые могут вызвать другие серьезные болезни легких. Не пользуйтесь гидромолотом, пока не убедитесь, что респираторы работают правильно. Это означает, что респиратор следует проверить, чтобы удостовериться, что он чист, его фильтр заменен, а обеспечиваемая им защита соответствует заявленным характеристикам.

Всегда удостоверяйтесь, что пыль была убрана с ваших ботинок и одежды, когда вы заканчиваете свою смену. Наименьшие частицы пыли являются самыми вредными. Они могут быть настолько мелкими, что их невозможно увидеть. Помните, вы ДОЛЖНЫ защитить себя и людей от опасности вдыхания пыли.

Всегда соблюдайте местные законы и постановления по загрязнителям воздуха в производственных условиях.

## РАЗЛЕТАЮЩИЕСЯ ОСКОЛКИ

Знак безопасности на изделии показан ниже.

### "ОПАСНОСТЬ РАЗЛЕТАЮЩИХСЯ ОСКОЛКОВ

Разлетание частиц на расстояние до 40 м (130 футов) может привести к смерти или серьезной травме!

Прекращайте работу при появлении людей в опасной зоне.

Пользоваться утвержденными средствами индивидуальной защиты."



Принимайте меры защиты от разлетающихся осколков, обломков и т.п. Не эксплуатируйте механизм или транспортное средство, если вокруг находятся люди.

Европейский стандарт EN 474-1 по безопасности землеройно-транспортных машин требует, чтобы применялась адекватная защита оператора, такая как пуленепробиваемое стекло, защитная сетка или эквивалентное средство защиты.

При работе держите дверь и окна кабины закрытыми. Рекомендуется использовать оконные панели для защиты окон от разлетающихся осколков.

## **ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ**

Знак безопасности на изделии показан ниже.

### **"ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ"**

Соприкосновение с движущимися частями или материалами может привести к смерти или серьезной травме!

Все люди должны находиться вне опасной зоны."



## **ОБРУШЕНИЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Принимайте меры для собственной защиты и защиты окружающих при обрушении бетонных конструкций. Не эксплуатируйте механизм или транспортное средство, если вокруг находятся люди.

## **ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЕЛЫ**

Эксплуатация оборудования без учета его конструкционных ограничений может стать причиной повреждения. Кроме того, это может быть опасно. Смотрите "Спецификации изделия" на странице 72.

Не пытайтесь усовершенствовать механизм путем выполнения несанкционированных модификаций.

## РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ

Тонкие струи гидравлической жидкости под высоким давлением могут травмировать кожные покровы. Не проверяйте оборудование на наличие утечек гидравлической жидкости пальцами. Не приближайте лицо к местам, где могут быть утечки. Если необходимо провести проверку на наличие утечек, подносите к проверяемым местам кусок картона, а затем осмотрите картон на наличие следов гидравлической жидкости. При травмировании гидравлической жидкостью кожи срочно обратитесь за медицинской помощью.

Горячая гидравлическая жидкость может вызвать серьезные травмы.

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ И ФИТИНГИ

Убедитесь в том, что все гидравлические узлы способны выдержать максимальное давление и механические нагрузки при работе оборудования. Обратитесь за инструкциями к своему местному дилеру.

## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гидравлические жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими поверхностями. Избегайте попадания гидравлической жидкости на горячие поверхности.

При работе с некоторыми материалами могут возникать искры и отлетать раскаленные частицы. Они могут вызвать возгорание находящихся вблизи рабочей зоны горючих материалов.

Обеспечьте наличие соответствующего огнетушителя.

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Гидравлическая жидкость при наличии давления в системе может причинить травмы. Перед подсоединением или отсоединением гидравлических рукавов остановите двигатель тележки и с помощью органов управления сбросьте давление в рукавах. При работе не подпускайте людей к гидравлическим рукавам.

Даже когда гидромолот отсоединен от ходовой тележки, внутри него может находиться гидравлическая жидкость под давлением. Во время технического обслуживания учитывайте вероятность неожиданного движения изделия.

## **ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

При использовании неисправного подъемного оборудования имеется опасность травмирования. Обеспечьте исправность подъемного оборудования. Убедитесь в том, что подъемные механизмы соответствуют всем местным нормативам и выполняемым работам. Убедитесь в том, что грузоподъемность подъемного оборудования соответствует выполняемым работам и что вы умеете им пользоваться.

Не используйте это изделие и никакие его детали для выполнения подъемных работ. Смотрите “Инструкции по подъему” на странице 10. Для того чтобы узнать, как использовать базовую машину для выполнения подъемных работ, обратитесь к дилеру базовой машины.

## **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Используйте только оригинальные запасные части. Используйте с ножницами-измельчителем только оригинальные режущие лезвия. Использование запасных частей или режущих инструментов других компаний может привести к повреждению изделия.

## **СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Неисправное оборудование может стать причиной травмирования вас или других лиц. Не используйте неисправное или некомплектное оборудование.

Перед использованием оборудования убедитесь в том, что описанные в этом руководстве процедуры технического обслуживания полностью выполнены.

## **РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Не пытайтесь выполнить ремонт или техническое обслуживание при отсутствии необходимых знаний и навыков.

## **МОДИФИКАЦИИ И СВАРКА**

Несанкционированные модификации могут привести к травмам и повреждениям. Перед выполнением каких-либо изменений (модификаций) обратитесь к местному дилеру за консультацией. В случае, если данное оборудование установлено на транспортном средстве, перед началом сварных работ следует проконсультироваться с предприятием-дилером, поставившим транспортное средство, для уточнения техники безопасности при сварных работах.

## ОСКОЛКИ МЕТАЛЛА

При забивании и извлечении металлических штырей возможно травмирование разлетающимися осколками металла. При установке и извлечении металлических штифтов, например шарнирных пальцев, используйте молоток с мягкой головкой. Всегда носите защитные очки.

## ЗНАКИ НА ИЗДЕЛИИ

Знаки безопасности сообщают о четырех вещах:

- Уровень значимости риска (т. е. сигнальное слово "ОПАСНО" или "ОСТОРОЖНО!").
- Характер опасности (например, высокое давление или пыль).
- Последствия действия опасности.
- Как избежать опасности.

Во избежание смерти и серьезной травмы следует ВСЕГДА соблюдать инструкции, приведенные в сообщениях по безопасности и на знаках безопасности изделия и в инструкциях, содержащихся в руководствах!

Знаки безопасности всегда должны быть чистыми и видимыми. Ежедневно проверяйте состояние предупреждающих табличек. Исчезнувшие, поврежденные, закрашенные, отвалившиеся и не отвечают требованиям читаемости с безопасного расстояния предупреждающие таблички и инструкции по безопасности следует заменить до начала работы с изделием.


Если знак безопасности был прикреплен к замененной детали, установите на новую деталь новый знак безопасности. Если данное руководство имеется на вашем языке, предупреждающие таблички должны быть написаны на том же языке.

На данном изделии имеется несколько различных знаков безопасности. Ознакомьтесь со всеми знаками безопасности. Расположение предупреждающих табличек показано на рисунке ниже.

Для очистки знаков безопасности пользуйтесь тряпкой, водой и мылом. Не используйте для этой цели растворители, бензин и другие едкие химикаты.


Растворители, бензин и агрессивные химикаты могут размягчить клей, с помощью которого крепятся знаки безопасности. Размягченный клей позволит предупреждающей табличке упасть.

## RCC04R

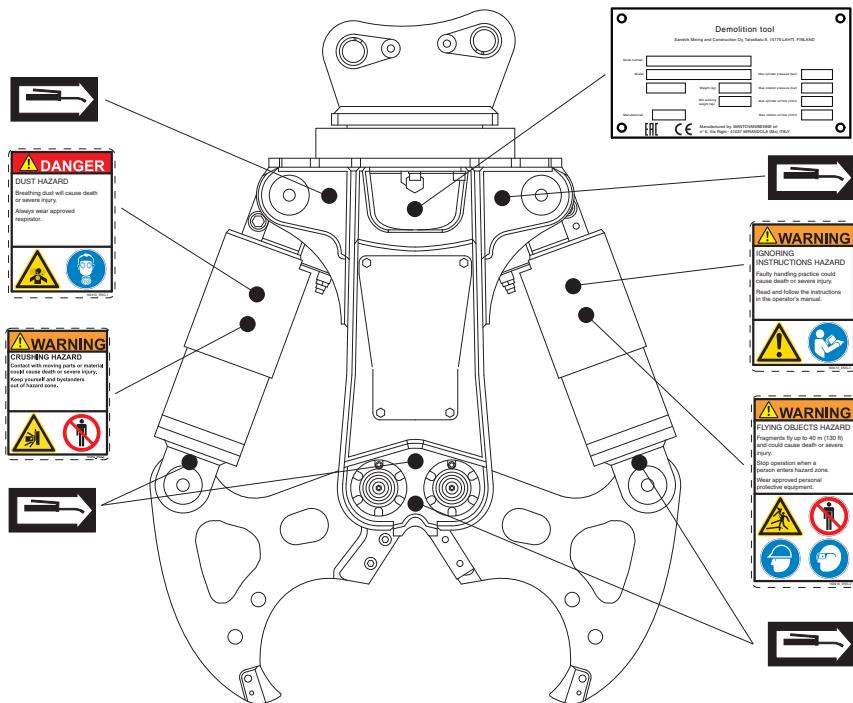


MB010028

## RCC10R

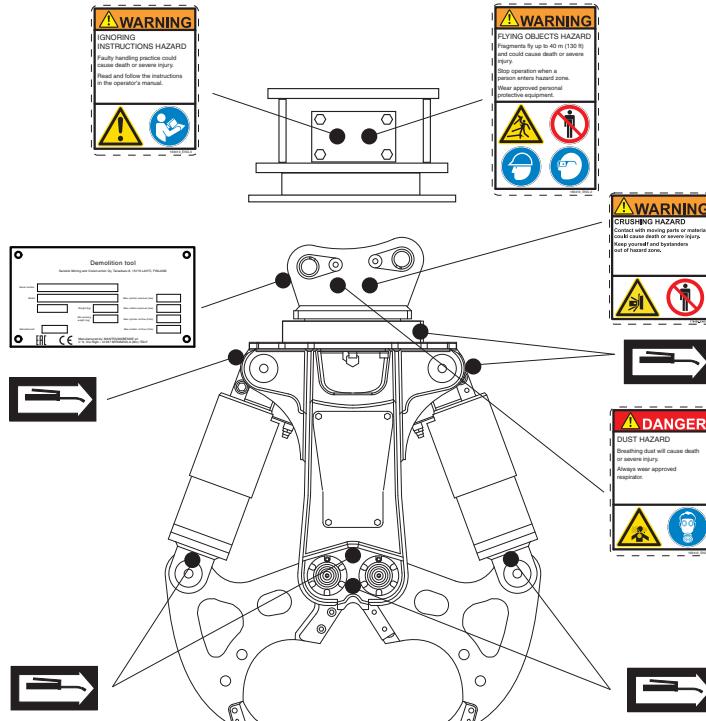


MB010134

## RCC16R

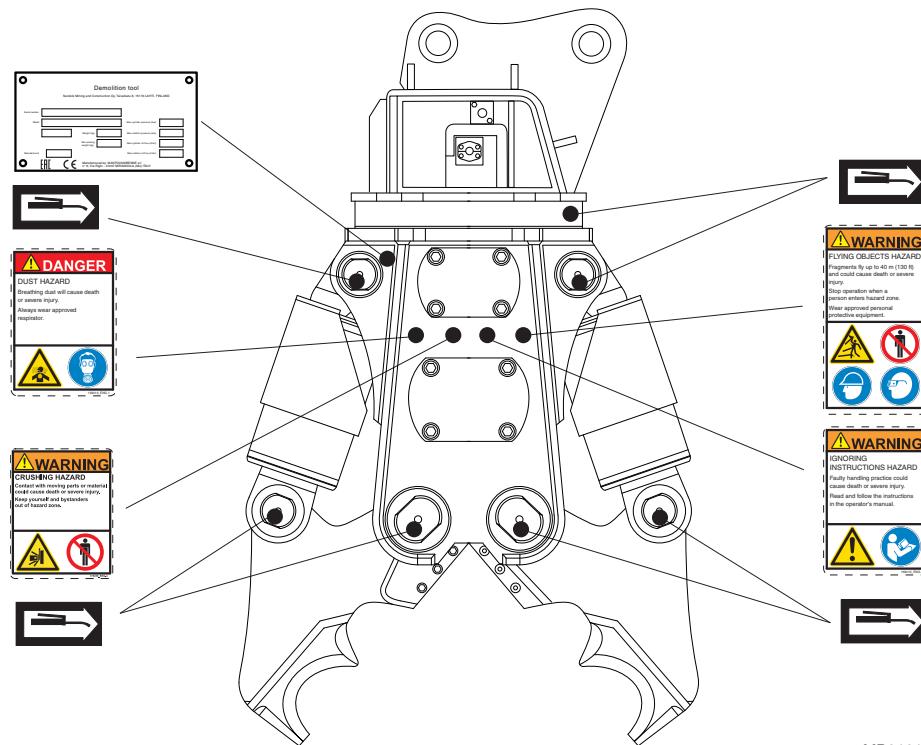


MB010129

## RCC21R

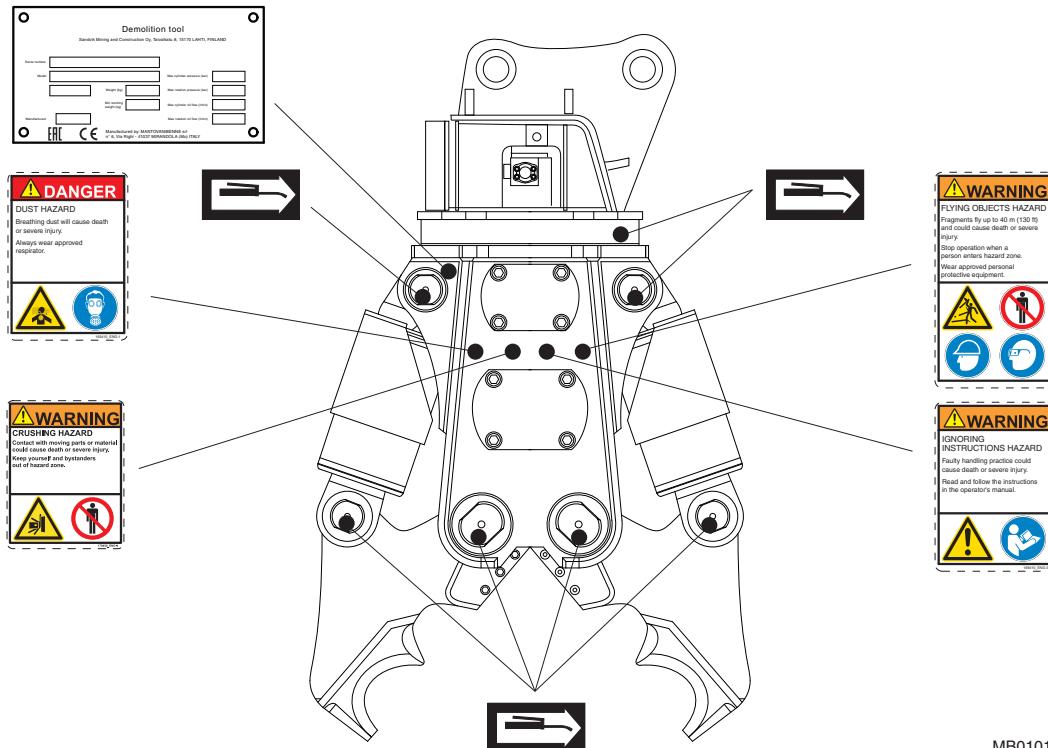


MB010102

## RCC30R

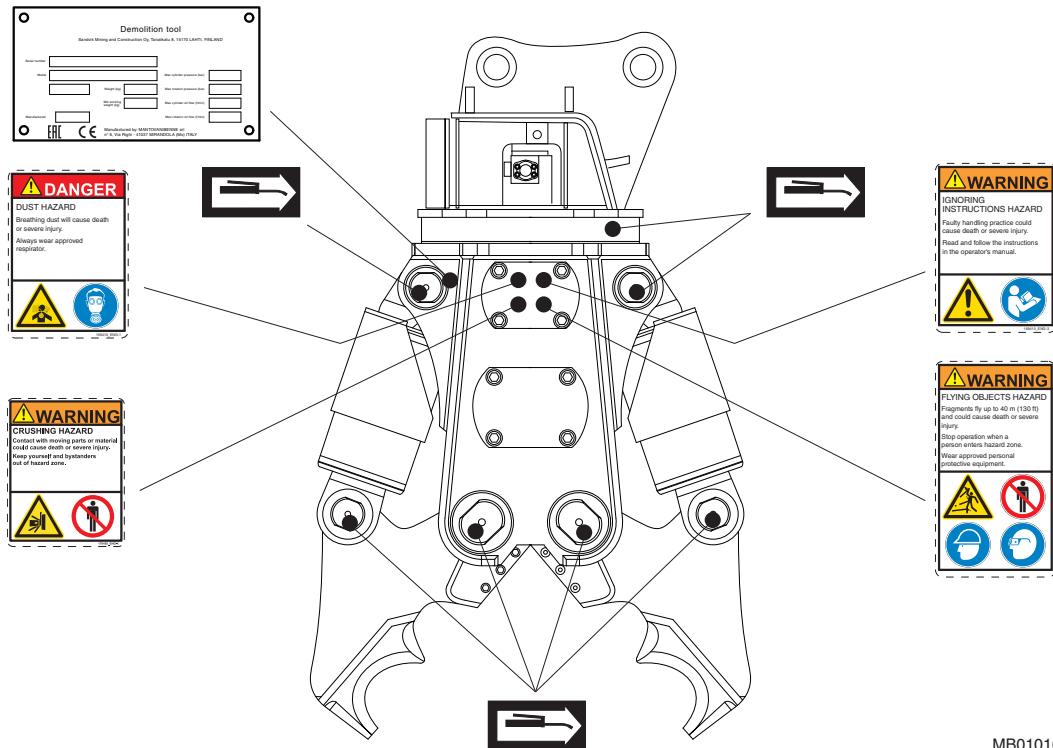

MB010103

## RCC43R, RCC60R, RCC80R, RCC110R

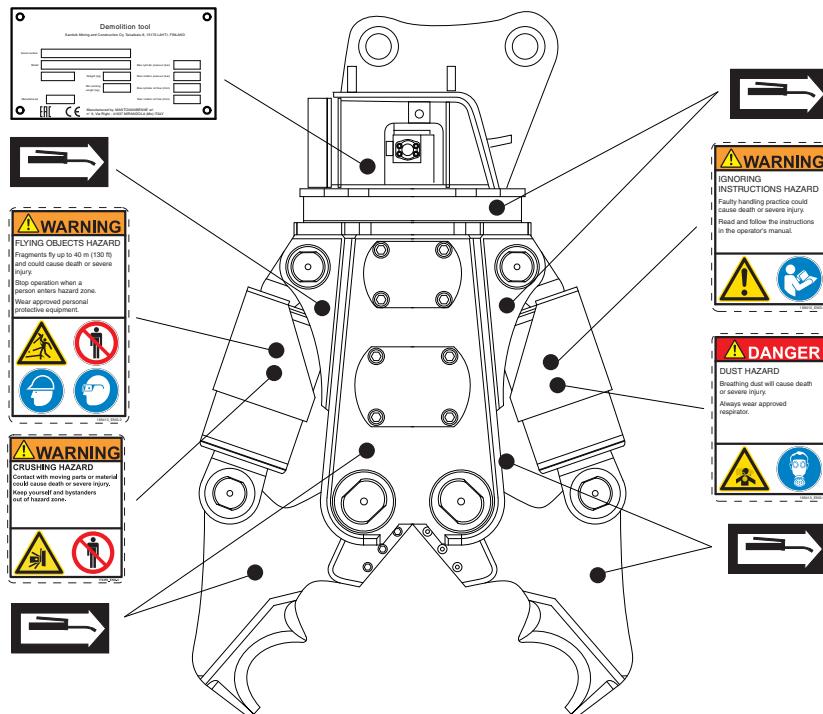

MB010027

## 4.3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Компания Rammer производит свое оборудование из материалов, которые могут быть использованы повторно, что позволяет пользователям соблюдать нормативы по охране окружающей среды. В процессе производства принимаются все меры предосторожности, необходимые для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.

Прилагаются все усилия чтобы предусмотреть и максимально снизить риск, связанный с эксплуатацией и обслуживанием оборудования Rammer, а также снизить угрозу для людей и окружающей среды. Мы поддерживаем усилия пользователей, направленные на охрану окружающей среды при выполнении повседневной работы.

При эксплуатации оборудования компании Rammer выполняйте следующие рекомендации:

- Выполняйте утилизацию упаковочных материалов надлежащим образом. Дерево и пластмассу можно сжигать или подвергать вторичной переработке. Сдавайте стальные ленты в пункты приема металломолома.
- Защищайте окружающую среду от проливов гидравлической жидкости.

При обнаружении утечки гидравлической жидкости немедленно проведите техобслуживание изделия.

Соблюдайте инструкции по смазке изделия и не используйте слишком много смазки.

Соблюдайте осторожность при обращении с маслами, при их хранении и транспортировке.

Выполняйте утилизацию пустой тары из-под масел или смазок надлежащим образом.

Обращайтесь за подробными инструкциями в местные органы управления.

- Все металлические детали оборудования могут быть подвергнуты переработке на предприятиях, осуществляющих сбор металломолома.
- При утилизации резиновых или пластмассовых деталей (износные пластины, уплотнения) соблюдайте местные правила классификации отходов.

Для получения более подробной информации обращайтесь к местному дилеру.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 5.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Ножницы-измельчитель используются при сносе строений для дробления бетонных конструкций, резки стальных балок зданий и сноса мостов. Ее можно также использовать на перерабатывающих предприятиях для резки чугунных и стальных рам. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему местному дилеру.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### *Принципы установки*

Можно использовать практически все ходовые тележки, отвечающие механическим и гидравлическим требованиям изделия. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72. Изделие устанавливается на ходовой тележке почти так же, как устанавливается ковш или другое навесное оборудование. Закрепленное на фланцах изделие требует также отдельного крепежного кронштейна.

Изделие соединяется с гидравлическим контуром ходовой тележки при помощи установочного комплекта. Если транспортное средство уже оснащено таким комплектом, для установки потребуются лишь подходящие шланги и фитинги. Для установки изделия необходимы вторичные предохранительные клапаны в контуре цилиндра ковша и вспомогательном контуре ходовой тележки. Если ходовая тележка не имеет такого комплекта, его необходимо создать. Это может потребовать более сложной установки, включая новые трубопроводы и дополнительные клапаны, такие как клапан регулирования расхода и клапан сброса давления.

Подходящие установочные комплекты можно заказать у изготовителей или их местных дилеров, изготовителей ходовой тележки или их местных дилеров или у сторонних поставщиков.

Примечание. В случае использования моделей, оборудованных системой для предотвращения вращения изделия, не забудьте перед началом эксплуатации разблокировать систему. Смотрите “Монтаж и демонтаж изделия” на странице 41.

##### *Гидравлическое масло*

Как правило, гидравлическая жидкость, предназначенная для ходовой тележки, может использоваться и в данном оборудовании. Смотрите “Требования к гидравлической жидкости” на странице 50.

### **Рабочая температура**

Рабочая температура составляет от -20 °C (-4 °F) до 80 °C (176 °F). Если требуется работать при температуре ниже -20 °C (-4 °F), то изделие нуждается в предварительном подогреве. Начинайте работу при низком гидравлическом давлении.

Примечание. Необходимо следить за температурой гидравлического масла. Убедитесь, что качество масла и контролируемая температура масла совместно гарантируют правильное значение вязкости масла. Смотрите “Спецификации гидравлической жидкости” на странице 51.

## **ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ**

При работе данного оборудования используется статическое усилие, создаваемое гидравлическим цилиндром оборудования. Для продления срока службы оборудования обращайте особое внимание на использование правильных методов работы.

Дробление выполняется перед захватами. **УВЕДОМЛЕНИЕ! Избегайте использования режущих лезвий для дробления.. Это может повлечь повреждение лезвий.**

Резание выполняется при помощи режущих лезвий в задней части захватов. Режущие лезвия можно поворачивать.

## **ЗАХВАТЫ, ЗУБЬЯ И РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ**

### **Захваты**

Захваты изготовлены из специальной износостойкой стали. Захваты приводятся в действие гидравлическими цилиндрами. Они и открываются, и закрываются одновременно.

### **Дробильные зубья**

Дробление происходит при помощи дробильных зубьев захватов. Эти долговечные вогнутые зубья изготовлены из специальной стали.

### **Режущие инструменты**

Режущие лезвия закрепляются винтами. Их можно поворачивать, чтобы использовать неиспользуемые режущие кромки или заменить новыми режущими лезвиями. Смотрите “Поворот и замена режущего инструмента” на странице 60.

## 5.2 ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА




**Осторожно! Защитите себя и окружающих от разлетающихся осколков и обломков и рушащихся бетонных каркасов. Не эксплуатируйте механизм или транспортное средство, если вокруг находятся люди.**




**Изделие в стандартном исполнении нельзя использовать под водой. Его следует адаптировать к использованию под водой. Для получения более подробной информации относительно подводного использования обратитесь к своему дилеру.**

**После работы с изделием под водой и в близких к морю средах тщательно промойте изделие. Затем разберите шарниры, и тщательно очистите штифты и втулки, чтобы удалить все следы окисления. Наконец, смажьте разобранные детали.**

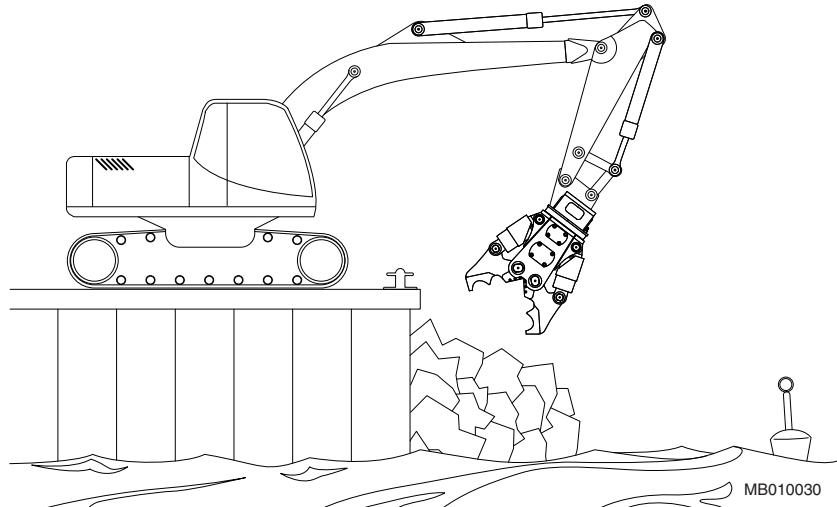



**Осторожно!** Перерезание стальных кабелей и проволоки из закаленной стали с помощью этого оборудования может оказаться затруднительным из-за гибкости этих материалов. Стальной кабель или закаленная проволока могут изогнуться и защемиться внутри захватов, в результате чего изделие может серьезно повредиться. За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

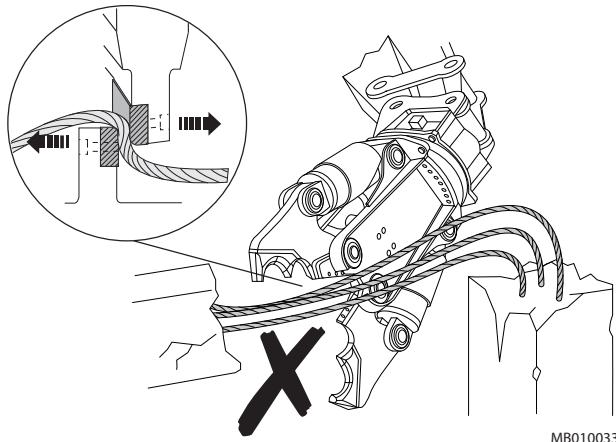


MB010033



**В случае использования моделей, оборудованных системой предотвращения изделия, не забудьте перед началом работы разблокировать эту систему.**


**Снимите шплинт, и вытащите стопорный штифт.**

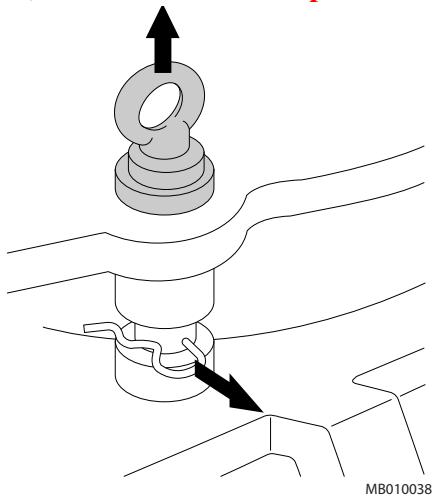


MB010038

- Подготовьте ходовую тележку для выполнения обычных земляных работ. Переместите ходовую тележку в нужное положение. Установите коробку передач в нейтральное положение.
- Установите частоту вращения двигателя на рекомендуемое значение.


- **УВЕДОМЛЕНИЕ!** С помощью органов управления ходовой тележки осторожно установите изделие и стрелу в рабочее положение. Быстрые и небрежные перемещения стрелы могут привести к повреждению изделия.

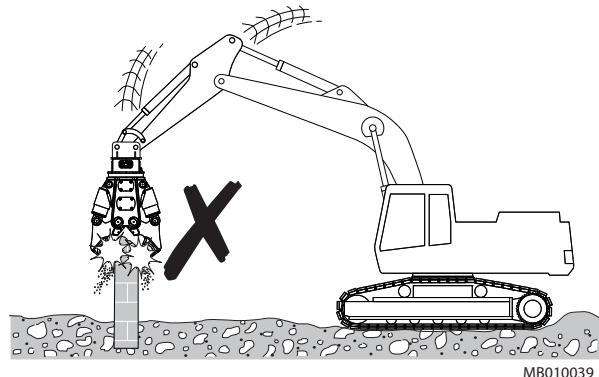

- Откройте захваты, установите предмет с помощью цилиндров экскаватора на захват, и закройте захват для выполнения дробления. Когда захваты будут закрыты, будет работать поворотный механизм, позволяющий выполнять дробление под прямым углом. Наилучшее дробление получается при использовании зоны зубьев захватов. **УВЕДОМЛЕНИЕ!** Избегайте использования режущих лезвий для дробления.. Это может повлечь повреждение лезвий.

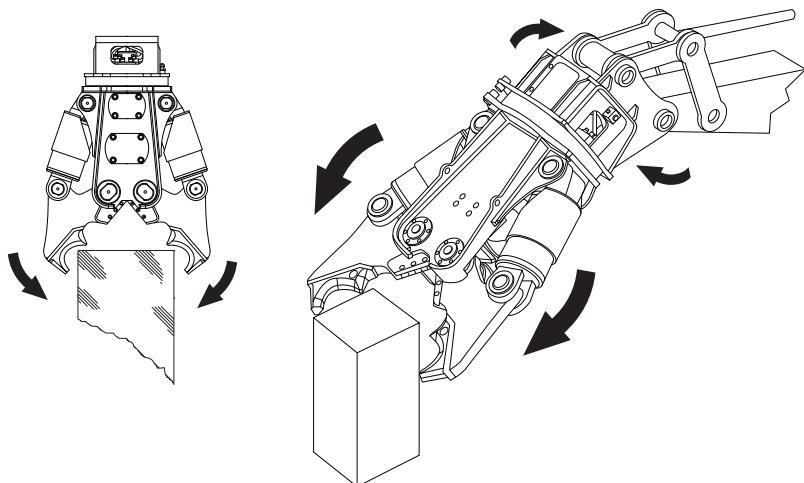


- Разрушайте бетонные блоки путем дробления сначала в одной точке, чтобы разрушить конструкцию, а затем в другой для создания множественных трещин. Завершайте разрушение дроблением и резанием между двумя точками. Примечание. Будьте осторожны при разрушении блоков из предварительно напряженного бетона: не допускайте повреждения изделия сверхтвёрдыми стальными лентами внутри бетона.

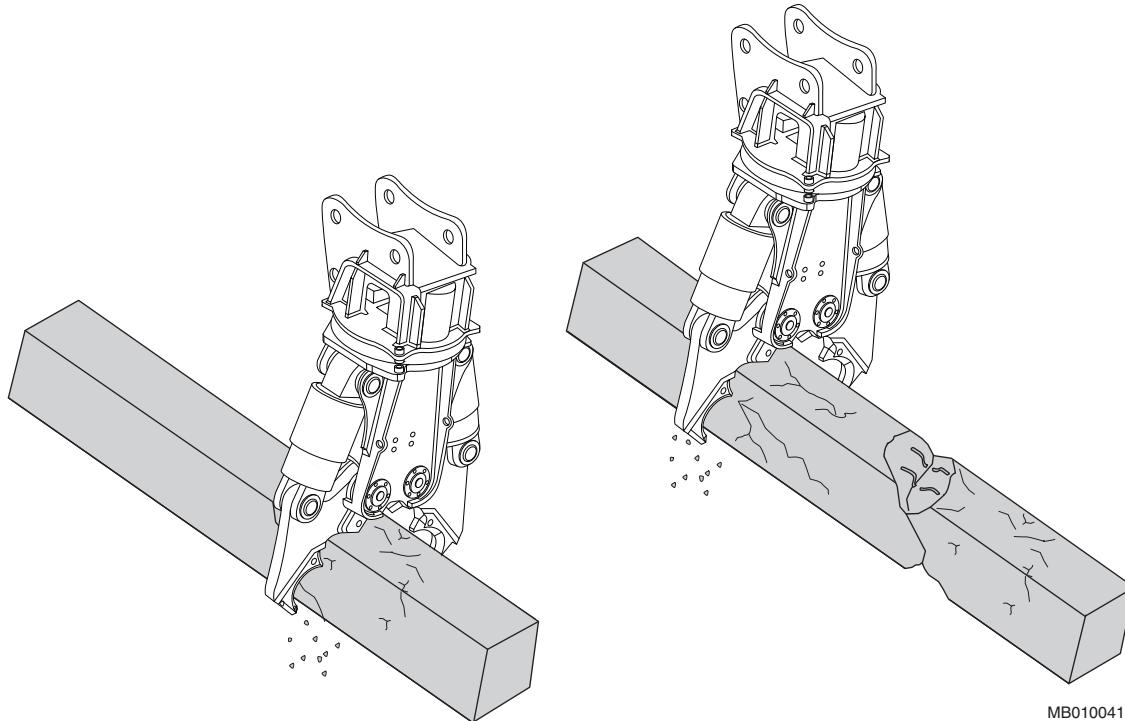


MB010041

- Используйте для защиты оператора от летающих обломков предохранительный экран. При работе держите дверь и окна кабины закрытыми.

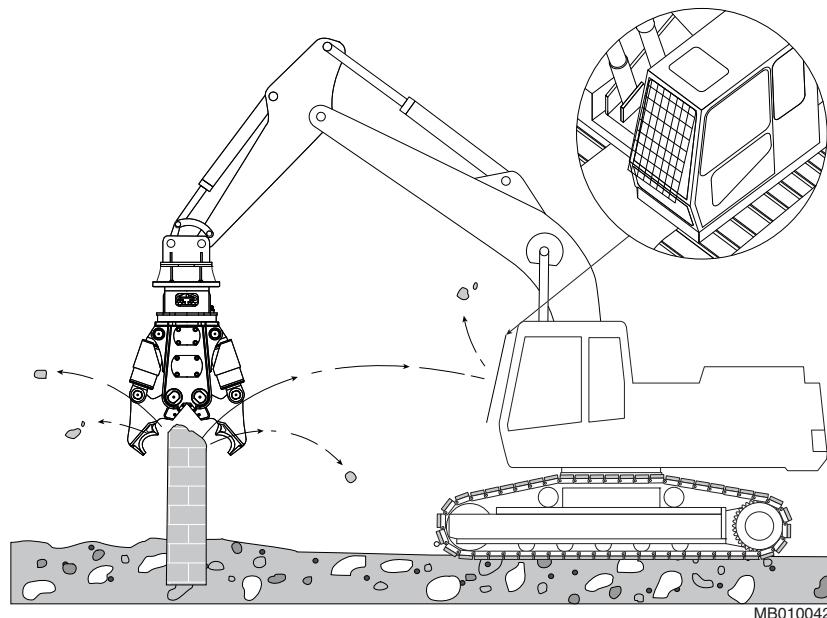


MB010042

- Для резки откройте захваты, поместите предмет на режущее лезвие захвата, и закройте захват. Когда захват будет закрыт, функция вращения позволит резать под правильным углом.

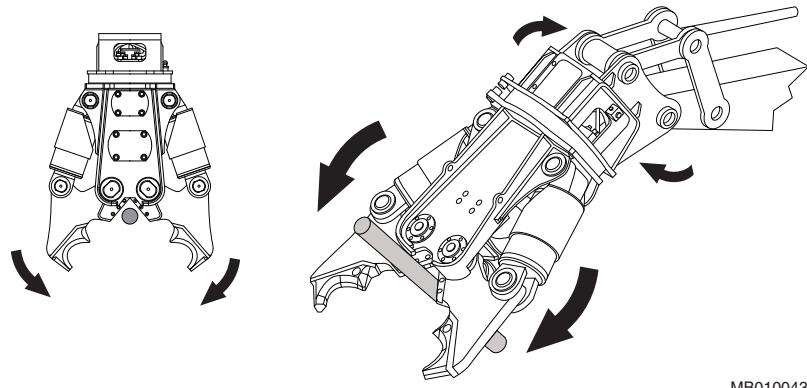


MB010043

- При резании горизонтальных стальных каркасов направляйте сдвиговое усилие под правильным рабочим углом. Сделайте разрез в одном месте на раме. Затем сделайте частичный разрез в другом месте. Затем согните раму с помощью изделия, выполните окончательный рез.

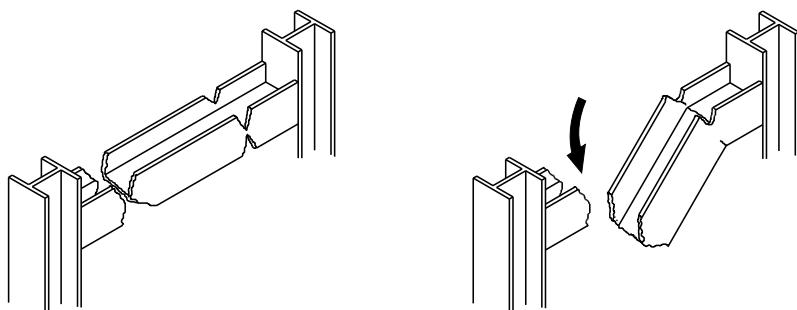

M010012


- Правильно размещайте стальные рамы между режущими лезвиями, как показано на рисунке. Примечание. Если разрезаемый предмет не входит в захваты, сначала зажмите его часть между захватами, чтобы сплющить, а затем выполните окончательную резку с помощью режущих лезвий.

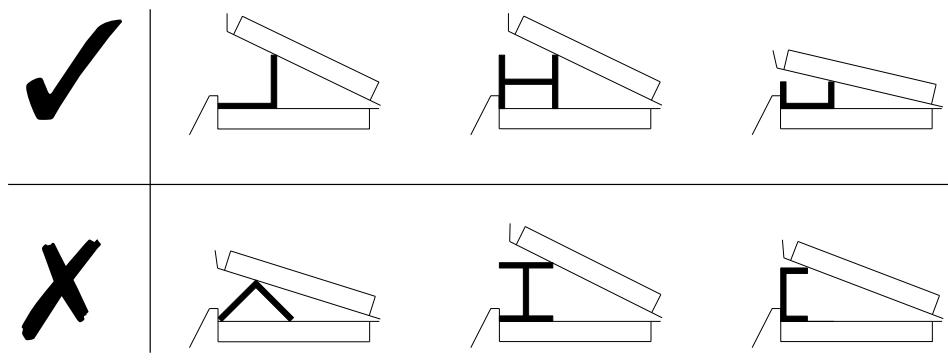


M010013

- Как правило, если угол между верхним и нижним режущими инструментами составляет менее 30 градусов, объект не выскальзывает.
- Изделие предназначено для резания и дробления. Не используйте изделие в качестве рычага и для нанесения ударов по предметам. Не используйте боковую сторону изделия для перемещения бетона или предметов.


- Не используйте изделие для выполнения подъема. Подъемные проушины на изделии предназначены только для хранения и техобслуживания.

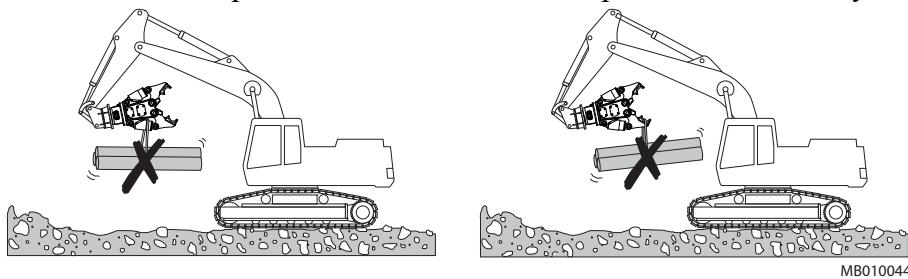


- Не используйте изделие для перемещения экскаватора.

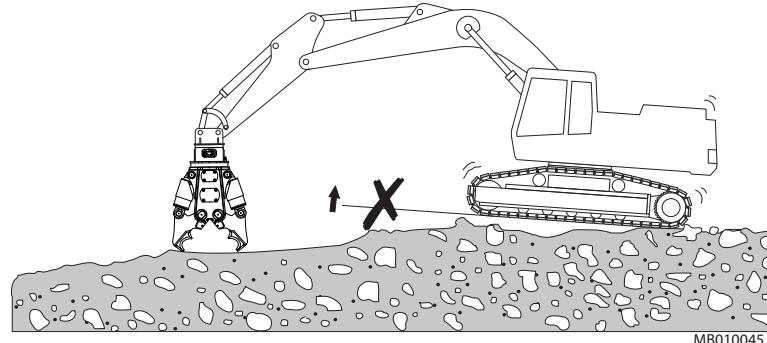


- При работе с изделием исключите его контакт со стрелой и гидравлическими трубопроводами ходовой тележки.

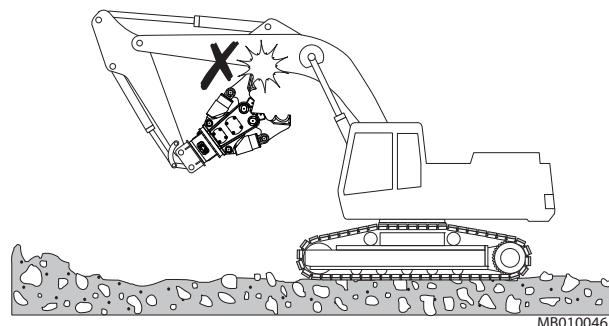

- Не используйте захваты, когда стрела или цилиндры ковша находятся в конце своего хода (т.е. полностью выдвинуты или полностью втянуты). Так можно повредить ходовую тележку.

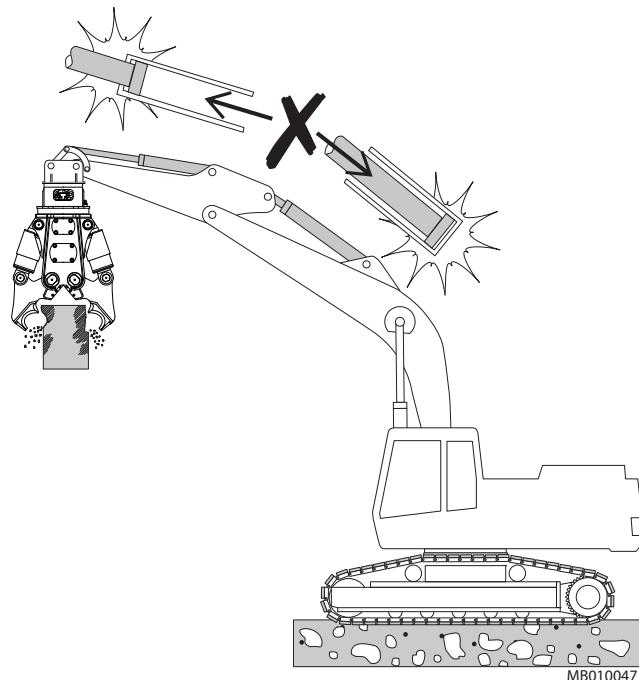


- При закрытых захватах не перемещайте гидроцилиндры экскаватора. Загибание предмета вверх и вниз, когда к нему прижаты захваты, может привести к чрезмерному износу зубьев и режущих лезвий.

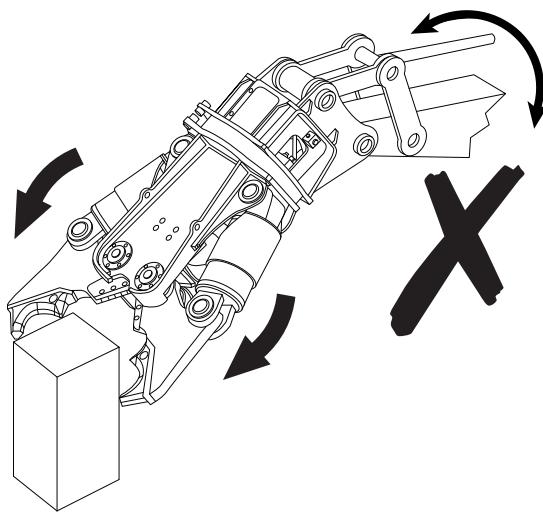


MB010048


- Для предотвращения опасного падения убедитесь, что конструкция, на которой находится ваша ходовая тележка, достаточно прочна.

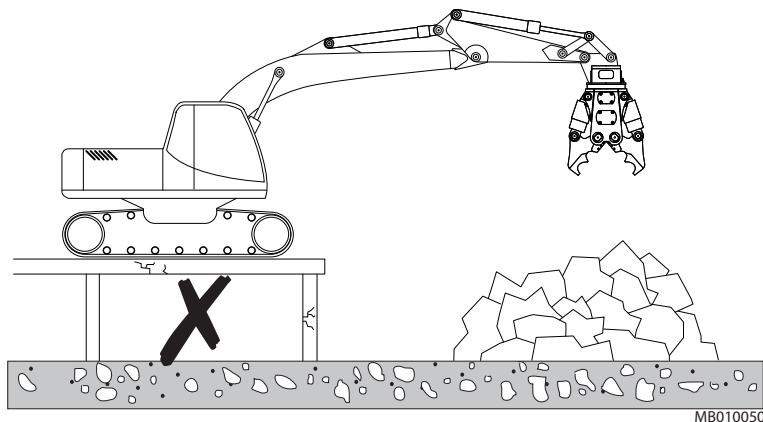

- Для предотвращения распространения пыли во время работы постоянно сохраняйте влажность рабочей зоны струями воды.

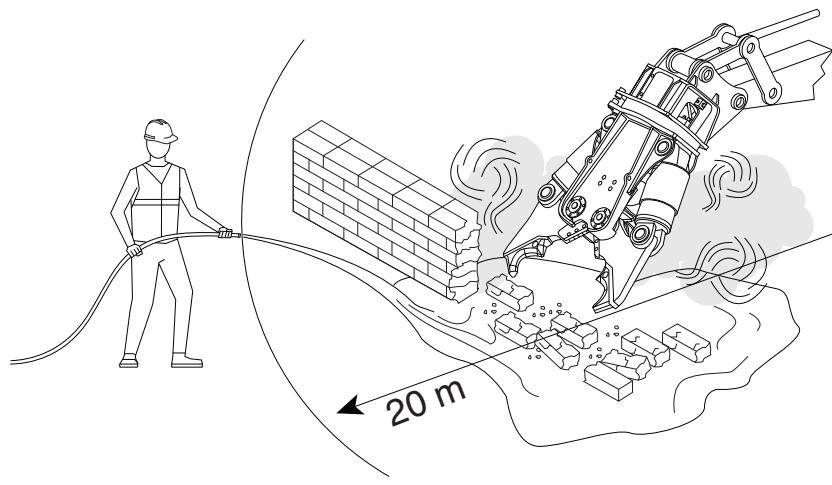


- Не режьте арматуру диаметром больше заданного. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72.

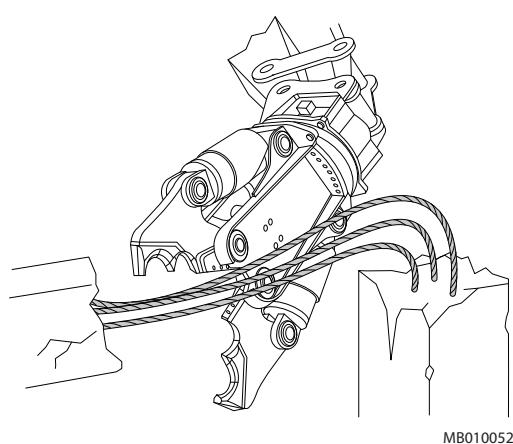

MB010052

- Оставайтесь на расстоянии больше 10 метров (33 футов) от находящихся под напряжением верхних электрических кабелей, подключенных к любой части машины.

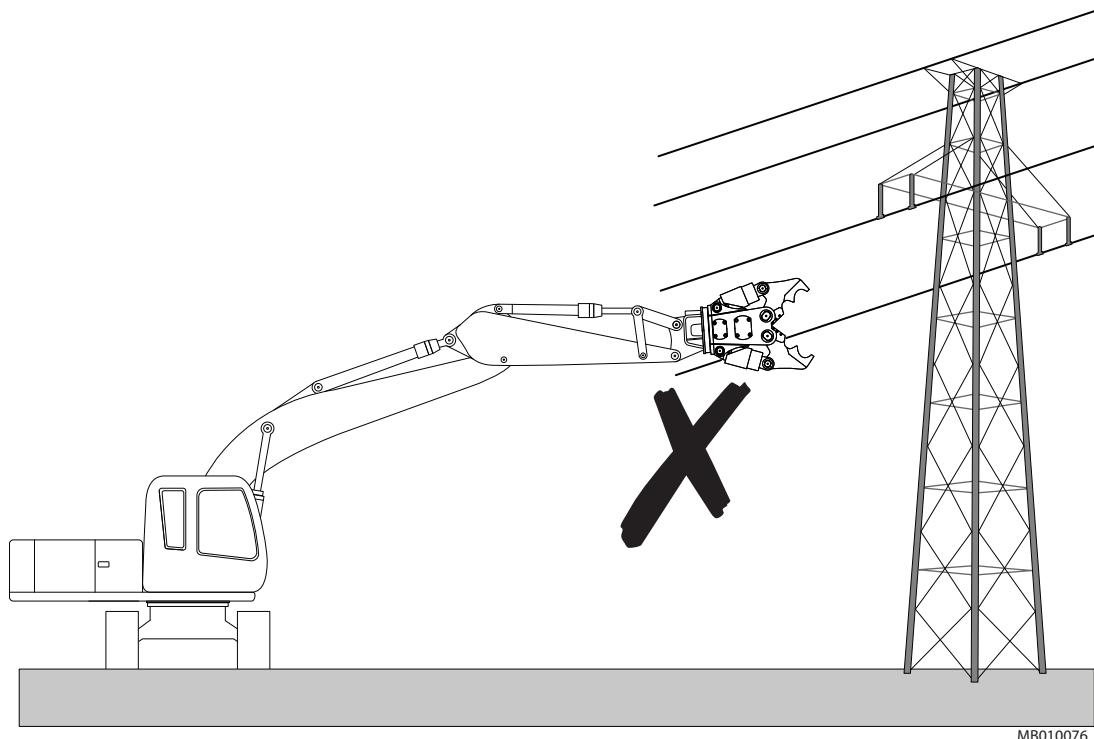

- При работе необходимо тщательно смазывать подшипники. Регулярно осматривайте изделие во время эксплуатации. Если консистентная смазка не видна, подшипники следует смазывать чаще. Подшипники с избытком смазки надо смазывать реже. Смотрите “Точки смазывания” на странице 49.

## 5.3 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

### СНЯТИЕ С ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ




**Осторожно!** При снятии молота с ходовой тележки следует принять меры предосторожности для предотвращения падения. Устанавливать ходовую тележку в положение для снятия должен только квалифицированный оператор!

**Осторожно!** Перед разъединением шланговых соединений необходимо обязательно сбросить гидравлическое давление внутри изделия!

**Осторожно!** Горячая гидравлическая жидкость может вызвать серьезные травмы!

**Осторожно!** При проведении техобслуживания или транспортировки следует заблокировать упорный подшипник для предотвращения вращения изделия.


1. Положите изделие на пол горизонтально.

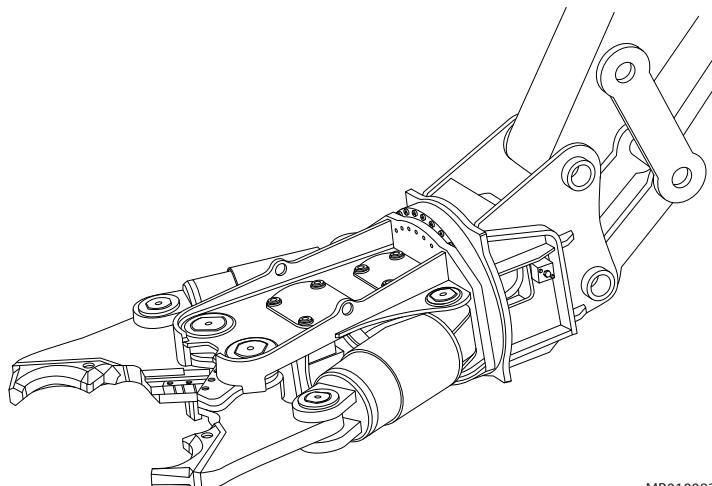

MB010083


2. Остановите мотор тележки. С помощью органов управления стрелы и изделия сбросьте давление в шлангах.
3. Закройте запорный клапан изделия. В случае использования быстродействующих соединительных муфт разъединение приводит к автоматическому перекрытию трубопроводов изделия. Если в линии имеются шаровые клапаны, то убедитесь, что они закрыты.

4. Отсоедините рукава. Защищайте окружающую среду от проливов гидравлической жидкости. Вставьте заглушки в шланги и во впускное и выпускное окна.

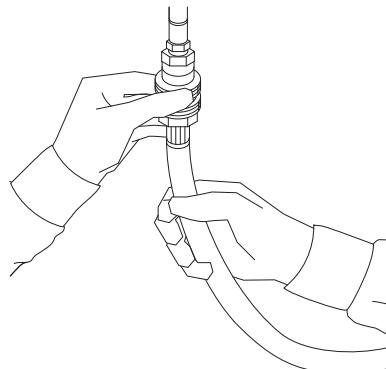


MB010082

5. Снимите штифты монтажного кронштейна и другие детали.

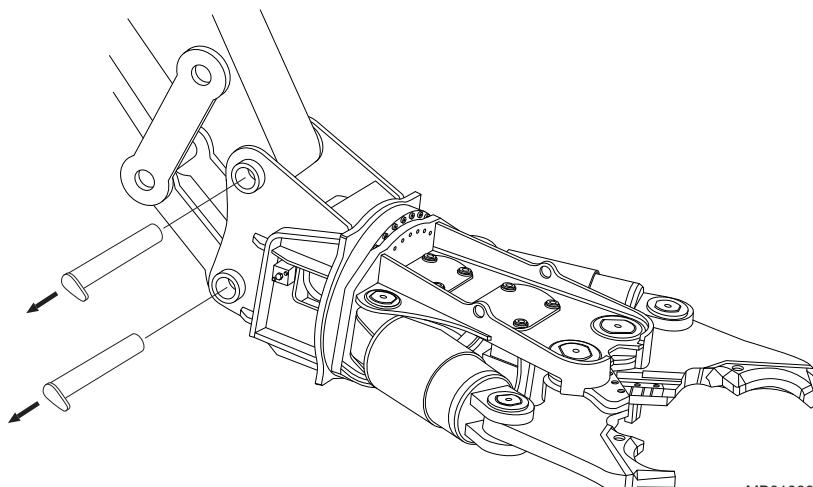

MB010084

6. Установите стопорные штифты и шплинты.

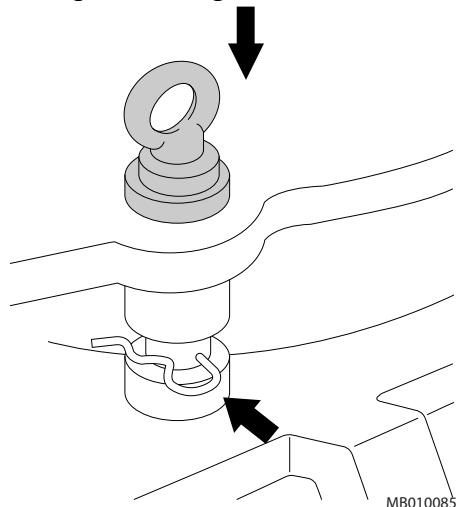

MB010085


7. При необходимости сдвиньте ходовую тележку вбок.

## УСТАНОВКА НА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКЕ




**Осторожно! Перед началом работы необходимо обязательно сливить остаточный воздух из шлангов!**

1. Снимите шплинты, и вытащите стопорные штифты.

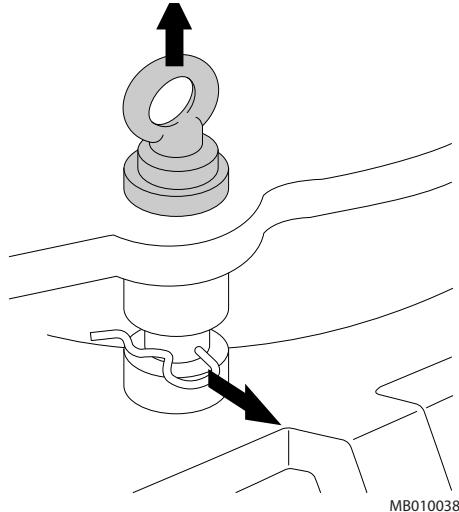

2. Установите изделие аналогично ковшу. Вставьте пальцы ковша.

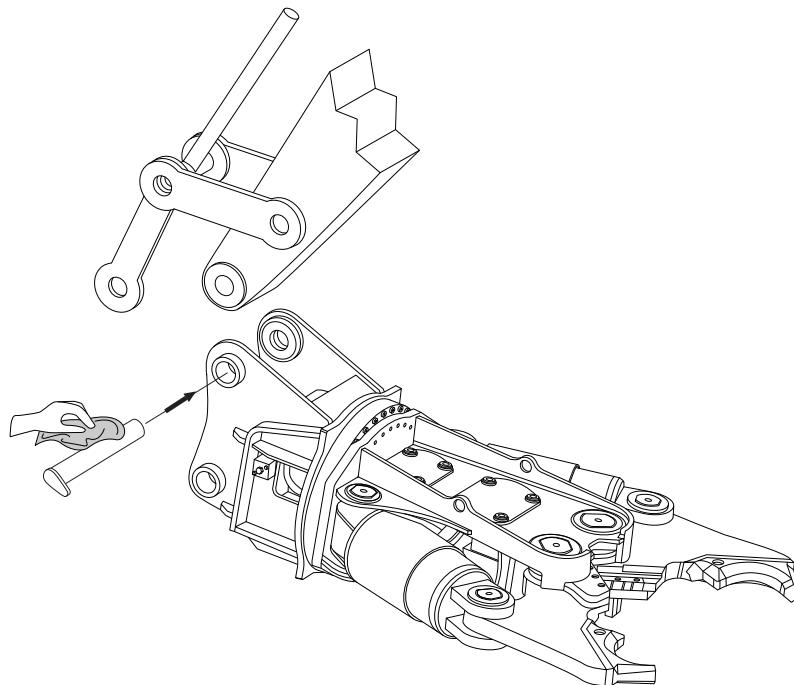

3. Присоедините рукава. Инспекция установки должна быть выполнена после установки монтажа устройства на несущей машине. При инспекции установки проверяются некоторые спецификации (рабочее давление, расход гидравлической жидкости и т.п.), чтобы убедиться в том, что они лежат в заданных пределах. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72.


4. Открыть шаровые клапаны.
5. Стравите воздух из шлангов путем осторожного перемещения цилиндра дробилки. Несколько раз откройте и закройте пустые захваты.

Примечание.

- Если линии, идущие к открывающему и закрывающему соединению, имеют два разных значения давления, то подсоедините линию с самым высоким давлением (которое не должно превышать максимальное значение) к закрывающему соединению захвата соединительного штуцера, а линию с более низким давлением — к открывающему соединению захвата соединительного штуцера, чтобы получить максимальное зажимное усилие.
- Снимите колпачок со штуцера гидравлических шлангов, соединяющих экскаватор и дробилку.
- Убедитесь, что штуцеры шлангов совершенно чисты и на них нет пыли, и присоедините их к машине, затянув винты или штуцеры.


Примечание.

- Двигатель гидравлического вращения может работать со вставленным дренажным выпускным отверстием, если во время включения противодавление на дренажном патрубке во время работы не больше 15 баров (218 фунтов на квадратный дюйм).
- При первой установке проверьте величину противодавления на возвратном патрубке системы вращения, включая гидравлическое вращение в обоих направлениях.
- Если измеренное противодавление больше 15 баров (218 фунтов на квадратный дюйм), то присоедините дренажную линию, соединяющую дренажную насадку двигателя к баку.
- Дренажная насадка двигателя обычно вставлена и расположена на днище двигателя (см. рисунок).

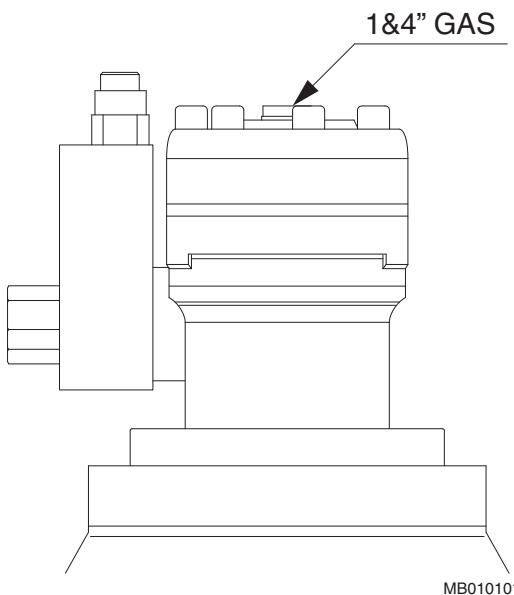

## 5.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Транспортное и стоячное положения показаны на рис. ниже. Во время движения ходовой тележки убедитесь, что изделие находится не слишком близко к ходовой тележке.

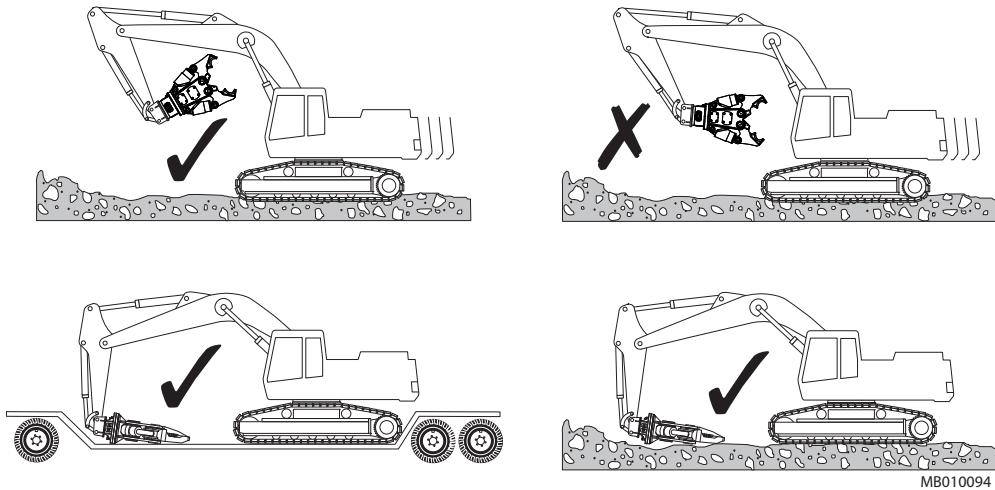

## 5.5 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании молота в условиях, отличающихся от обычных работ по дроблению или сноса, могут потребоваться некоторые технические изменения, специальные методы работы, увеличенный объем техобслуживания или специальные износные детали. Особые условия эксплуатации:

- Проведение подводных работ
- Работы в условиях крайне низких или крайне высоких температур
- Использование специальных гидравлических жидкостей
- Установка на специальном транспортном средстве
- Другие особые условия эксплуатации

Перед началом эксплуатации в особых условиях проконсультируйтесь со своим дилером.




**Изделие в стандартном исполнении нельзя использовать под водой. Для получения более подробной информации относительно подводного использования обратитесь к своему дилеру.**

## 5.6 ХРАНЕНИЕ

### ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

При хранении дробилки необходимо соблюдать следующие правила. Соблюдение этих правил обеспечит защиту важных деталей изделия от ржавчины, и оно будет всегда готово к использованию.

1. Убедитесь, что в помещении для хранения сухо.
2. Для предотвращения повреждения штока цилиндра выдвигайте шток на минимально возможную длину, для чего оставляйте захваты открытыми.
3. Для предотвращения контакта изделия с грунтом подкладывайте под него колодки. Если изделие хранится на открытом воздухе, закрывайте его для предотвращения образования ржавчины.

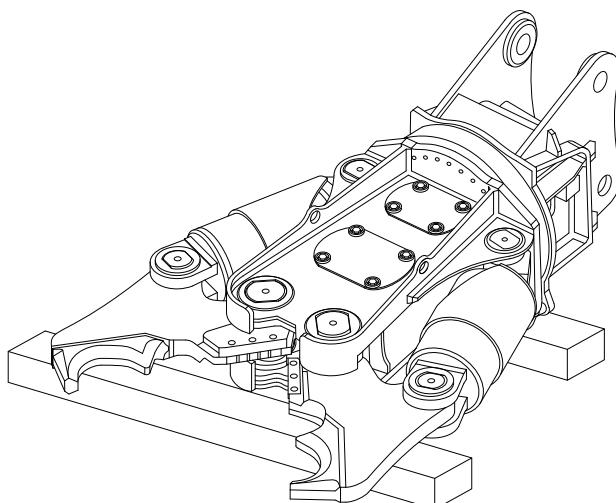

MB010097

4. Наносите консистентную смазку на все детали изделия. Обеспечьте защиту монтажного кронштейна, отверстий для штифтов, режущих лезвий и концов шарниров с помощью антикоррозионного средства.
5. Для предотвращения утечек гидравлической жидкости и попадания грязи в муфты закройте их чистыми заглушками.
6. Исключите возможность падения изделия.

**RCC04R, RCC10R, RCC16R, RCC21R, RCC30R, RCC43R,  
RCC60R, RCC80R, RCC110R**

---

---

# **СМАЗЫВАНИЕ**

---

# 1. СМАЗКИ

## 1.1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ


Параметр	Рекомендуемые консистентные смазки	Периодичность смазывания
Штифты и втулки		каждые восемь часов
Упорный подшипник		Каждые 40-80 часов
	Добавки: дисульфид молибдена	
	Минимальная рабочая температура: ниже минимальной температуры окружающей среды.	
	Пенетрация 0– 2 (NLGI)	
	Не вступает в реакцию с гидравлическими маслами.	
	Водостойкая	
	Хорошая адгезия со сталью.	

## 1.2 ТОЧКИ СМАЗЫВАНИЯ




**Соблюдайте инструкции по смазке изделия и не используйте слишком много смазки. Выполняйте утилизацию пустых контейнеров из-под консистентной смазки надлежащим образом.**

Точки смазывания изделия отмечены на показанной ниже наклейке.

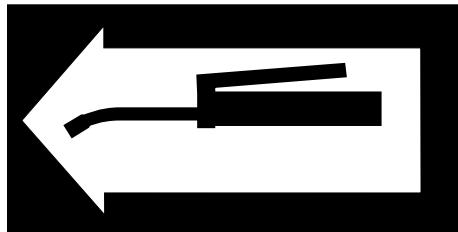

R020002

Точки смазки изделия показаны ниже.

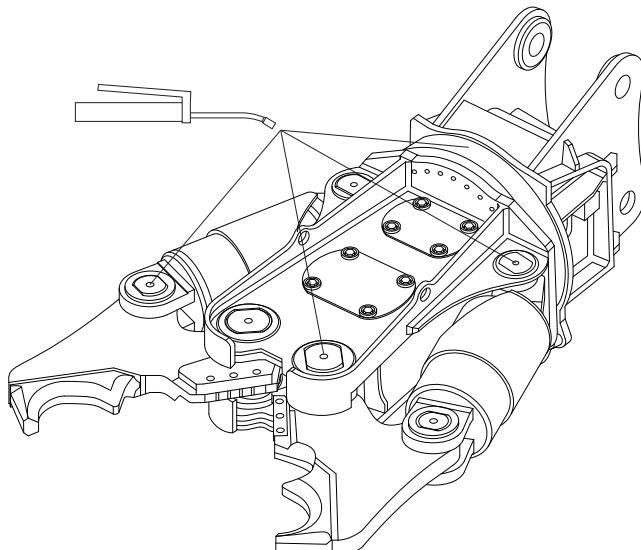

MB020001

## 2. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ

### 2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

#### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Как правило, гидравлическая жидкость, предназначенная для ходовой тележки, может использоваться и в данном оборудовании. Но поскольку при эксплуатации данного оборудования гидравлическая жидкость нагревается сильнее, чем при обычных земляных работах, необходимо следить за ее температурой.


Если температура гидравлической жидкости превышает 80 °C (176 °F), нужен дополнительный маслоохладитель. Вязкость гидравлической жидкости во время работы оборудования должна составлять от 1000 до 20 сСт.

При непрерывной эксплуатации оборудования температура гидравлической жидкости стабилизируется на определенном уровне, который зависит от условий работы и ходовой тележки. Температура гидравлической жидкости в резервуаре не должна превышать максимально допустимое значение.

Не начинайте работу с изделием, если температура окружающего воздуха ниже уровня замерзания и гидравлическая жидкость очень густая. Необходимо выполнять перемещения на ходовой тележке до тех пор, пока гидравлическая жидкость не нагреется до температуры выше 0 °C (32 °F), после чего можно начинать работу с использованием машины (вязкость должна быть 1000 сСт или 131°E).

## СПЕЦИФИКАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

В приведенной ниже таблице перечислены гидравлические жидкости, рекомендуемые для эксплуатации машины. Наиболее подходящей маркой гидравлической жидкости является та, у которой температура при непрерывной работе попадает в идеальную зону на графике, и при этом гидравлическая система работает с максимальной эффективностью.

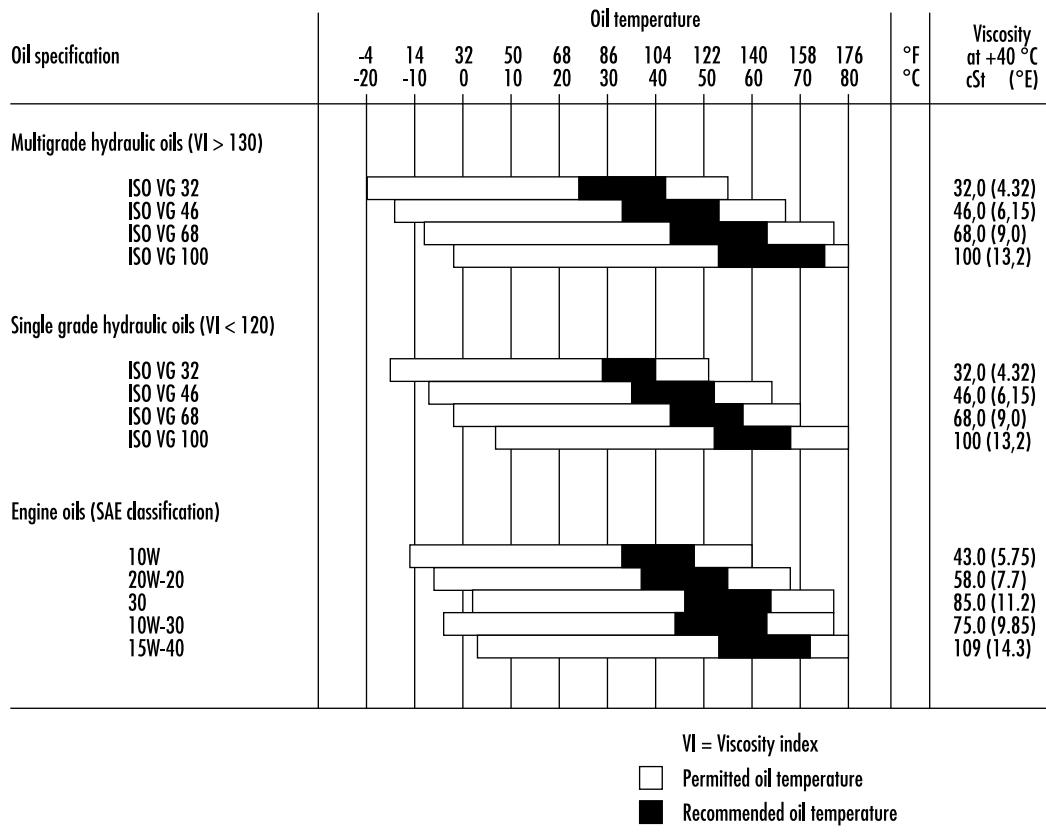

R020004

Проблемы, связанные с неправильно подобранный вязкостью гидравлической жидкости для машины:

### **Гидравлическая жидкость слишком густая**

- Проблемы с запуском
- Жесткое срабатывание механизмов
- Опасность кавитации
- Заедание клапанов
- Открывание перепускных каналов фильтров, приводящее к загрязнению гидравлической жидкости

**Гидравлическая жидкость слишком жидкая**

- Снижение производительности (внутренние утечки)
- Повреждения прокладок и уплотнений, утечки
- Ускоренный износ деталей из-за сниженной смазывающей способности гидравлической жидкости
- Опасность кавитации

Примечание. Мы настоятельно рекомендуем использовать разные гидравлические жидкости в летний и зимний периоды, если средняя разность температур зимой и летом составляет более 35 °C (95 °F). В этом случае можно обеспечить надлежащую вязкость гидравлической жидкости.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ**

В некоторых случаях для изделия можно использовать специальные гидравлические жидкости (например, биологические и невоспламеняющиеся масла). В случае использования специальной марки гидравлической жидкости следует учитывать следующее:

- Вязкость специальной гидравлической жидкости должна лежать в заданном диапазоне (1000-20 сСт)
- Гидравлическая жидкость должна обладать достаточными смазочными свойствами
- Гидравлическая жидкость должна иметь достаточную коррозионную стойкость

Примечание. Несмотря на то, что в ходовой тележке можно использовать специальные масла, всегда проверяйте их пригодность для изделия. Обращайтесь к изготовителю гидравлической жидкости или к своему дилеру за дополнительной информацией по специальным маркам.

## 2.2 МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ

Гидравлическая система ходовой тележки во время работы машины должна обеспечивать поддержание температуры в приемлемых пределах. Это вызвано тем, что:

1. Уплотнения, маслосъемные элементы, мембранны и другие детали изготовлены из материалов, выдерживающих температуру до 80 °C (176 °F).
2. Чем выше температура, тем ниже вязкость гидравлической жидкости, а следовательно, и ее смазочная способность.

Стандартная ходовая тележка, имеющая соответствующий контур для машины, обычно соответствует требованиям по охлаждающей способности. Если в процессе работы машины температура гидравлической жидкости имеет тенденцию к чрезмерному повышению, необходимо проверить следующее.

- Клапан стравливания давления гидравлической системы машины следует открывать только в случае необходимости.
- Падение давления в гидравлической линии контура машины не должно превышать 20 бар (290 фунтов на кв. дюйм).
- Не должно быть никаких дефектов уплотнений в системе машины или в насосах ходовой тележки, а также дефектов уплотнений клапанов, цилиндров, двигателей, и т.д.

Если такая проверка не обнаруживает никаких неполадок, а гидравлическая жидкость по-прежнему перегревается, это означает, что необходимо дополнительное охлаждение. Проконсультируйтесь с фирмой-изготовителем или продавцом ходовой тележки.

## 2.3 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Масляный фильтр предназначен для удаления загрязнений из гидравлической жидкости. Воздух и вода также являются загрязняющими примесями для гидравлической жидкости. Не все загрязняющие вещества можно видеть невооруженным глазом.

Загрязняющие вещества могут попадать в гидравлическую систему:

- При замене или доливании гидравлической жидкости.
- При ремонте или техобслуживании компонентов.
- При установке машину на ходовой тележке.
- В результате износа компонентов.

Обычно в качестве фильтров возвратной линии контура дробилки используются существующие основные масляные фильтры транспортного средства. Проконсультируйтесь с фирмой-изготовителем ходовой тележки или с местным дилером по периодичности замены фильтров.

Для надлежащей работы с изделием масляный фильтр ходовой тележки должен соответствовать следующим требованиям:

- Задерживать все частицы размером более 25 мкм (0,025 мм).
- Фильтрующим материалом должен быть нетканый материал или очень мелкая металлическая сетка, выдерживающая колебания давления.
- Объемная пропускная способность фильтра должна как минимум вдвое превышать максимальный расход в гидравлической системе машины.

Обычно компании-изготовители гидравлической жидкости гарантируют, что максимальный размер частиц в ней не превышает 40 мкм. Поэтому перед доливкой в бак гидравлическую жидкость необходимо фильтровать.

Примеси в гидравлической жидкости ходовой тележки вызывают следующие повреждения:

#### *Значительно снижается срок службы насосов*

- Быстрый износ деталей.
- Кавитация.
- Износ цилиндров и прокладок.

#### *Уменьшение эффективности дробилки*

- Быстрый износ движущихся деталей и уплотнений.
- Утечки гидравлической жидкости.

#### *Снижается срок службы и эффективность гидравлической жидкости*

- Гидравлическая жидкость перегревается.
- Ухудшаются свойства гидравлической жидкости.
- Электрохимические изменения гидравлического масла.

#### *Клапаны работают ненормально*

- Блокировка золотниковых клапанов.
- Быстрый износ деталей.
- Засорение небольших отверстий.

Примечание. Повреждение элемента системы является только симптомом нештатного состояния системы. Проблема не будет устранена путем устранения симптома. В случае повреждения какого-либо элемента системы вследствие загрязнения гидравлического масла необходимо очистить всю гидравлическую систему. Машину необходимо разобрать, прочистить и снова собрать, а гидравлическую жидкость необходимо заменить.

RCC04R, RCC10R, RCC16R, RCC21R, RCC30R, RCC43R,  
RCC60R, RCC80R, RCC110R

---

---

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

# 1. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 1.1 КРАТКИЙ ОБЗОР

Данное изделие представляет собой гидравлическую машину прецизионного исполнения. Поэтому при обращении со всеми элементами гидравлической системы необходимо соблюдать абсолютную чистоту и особую аккуратность. Грязь - главный враг гидравлических систем.

Обращайтесь с деталями осторожно, не забывайте закрывать очищенные (вымытые) и высушенные детали безворсовой тканью. Используйте для очистки гидравлических элементов только специально предназначенные для этого материалы. Ни в коем случае не используйте воду, растворители для красок или четыреххлористый углерод.

Перед сборкой детали гидравлической системы, прокладки и уплотнения необходимо смазать чистой гидравлической жидкостью.

Не забывайте регулярно смазывать детали машины в соответствии с инструкциями в настоящем руководстве. Смотрите "Смазки" на странице 48.

Перед техническим обслуживанием или осмотром переведите все рычаги управления в их конечные положения. Это приведет к сбросу давления из гидравлических систем и исключит возможность неожиданных перемещений захватов и потери гидравлической жидкости через гидравлические линии.



**Во время технического обслуживания или осмотра закрывайте захваты. Если захваты требуется оставить разведенными, не забудьте заблокировать их, чтобы предотвратить их смыкание.**

## 1.2 ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ

Примечание. Указанное время представляет собой часы работы ходовой тележки с установленным изделием.

### КАЖДЫЕ ВОСЕМЬ ЧАСОВ

Смажьте валы и штифты. Смотрите “Рекомендуемые консистентные смазки” на странице 48.

### ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Проверьте гидравлические шланги и их соединения. При необходимости подтяните.
2. Проверьте режущий инструмент и его зазоры. При необходимости затяните болты или замените режущий инструмент. Смотрите “Поворот и замена режущего инструмента” на странице 60.
3. Проверьте захваты и зубья на предмет износа. При необходимости замените. Не рекомендуется никакая наплавка твердым сплавом на зубьях захватов, поскольку они сделаны из отлитого под давлением, износостойкого материала. Наплавка твердым сплавом на зубьях изменила бы их специальную форму, уменьшив способность проникать в бетон, а также производительность. Смотрите “Замена зубьев” на странице 63.
4. Проверьте смазочные ниппели консистентной смазки.

### ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Проверьте основной корпус на предмет износа.
2. Проверьте шток цилиндра, уплотнения и точки соединений на предмет износа. При необходимости затяните.
3. Проверьте шток цилиндра, уплотнения и точки соединения на износ. При необходимости подтяните.
4. Проверьте температуру гидравлической жидкости во всех линиях и соединениях.
5. Проверьте работу захватов, чтобы убедиться, что машина работает нормально.
6. При необходимости затяните соединения.

### КАЖДЫЕ 40-80 ЧАСОВ

Смажьте упорный подшипник. Интервалы смазывания и количество смазочного материала должны соответствовать рабочим условиям. Смотрите “Рекомендуемые консистентные смазки” на странице 48.

---

## **1.3 ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЛЕРОМ**

---

Примечание. Указанное время представляет собой часы работы ходовой тележки с установленным изделием.

### **ОСМОТР ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ**

Рекомендуется, чтобы ваш местный дилер выполнил первую проверку после 50-100 часов эксплуатации. Для получения дополнительной информации по проведению осмотра после первых 50 часов эксплуатации обращайтесь к местному дилеру.

### **КАЖДЫЕ 600 ЧАСОВ ИЛИ РАЗ В ГОД**

Обслуживание после 600 часов эксплуатации или раз в год выполняет ваш местный дилер. Рекомендуется выполнять его каждые 600 часов эксплуатации или один раз в год, в зависимости от того, какой из этих сроков наступит раньше. Если не проводить обслуживание после 600 часов эксплуатации или раз в год, то машина может быть серьезно повреждена.

Ваш дилер повторно опломбирует машину, и при необходимости заменит наклейки с предупредительными надписями. Для получения более подробной информации об обслуживании после 600 часов эксплуатации и ежегодном обслуживании обратитесь к своему местному дилеру.

Во время этого обслуживания необходимо выполнить следующие операции.

- Проверьте все гидравлические соединения.
- Убедитесь, что гидравлические шланги ни обо что не трутся при выдвинутом и втянутом положении стрелы.

## 1.4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОСОБЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ

В особых рабочих условиях, например подводной эксплуатации и т.п., обслуживание следует проводить значительно чаще. Смотрите “Особые условия эксплуатации” на странице 45. При необходимости эксплуатации в особых условиях обратитесь для определения правильной периодичности обслуживания к своему дилеру.



**Изделие в стандартном исполнении нельзя использовать под водой. Его следует адаптировать к использованию под водой. Для получения более подробной информации относительно подводного использования обратитесь к своему дилеру.**

## 1.5 ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ


### МЫТЬЕ ИЗДЕЛИЯ

Во время работы с машиной может скапливаться грязь (грунт, каменная пыль и т.п.). Перед отправкой в мастерскую вымойте изделие снаружи с помощью паропромывочного устройства. В противном случае грязь может вызвать проблемы при разборке/сборке.

**ВНИМАНИЕ!** Перед мойкой изделия закройте заглушками напорную и возвратную линии. В противном случае грязь может попасть внутрь и повредить компоненты.

## 2. ПОВОРОТ И ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

### ПРЕДЕЛЫ ИЗНОСА, РЕГУЛИРОВКИ И КРУТИЩИЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

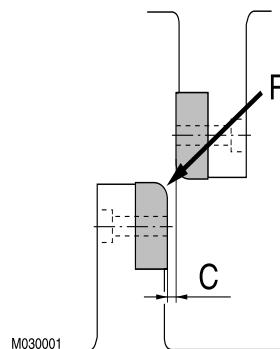

Параметр	Регулировка
Зазор режущего инструмента (C)	0,5 мм (0,02 дюйма)


Винт	Момент затяжки, класс 8.8	Момент затяжки, класс 10.9	Момент затяжки, класс 12.9
M8	25 Нм (18 фунт-сила-фут.)	35 Нм (26 фунт-сила-фут.)	42 Нм (31 фунт-сила-фут.)
M10	50 Нм (37 фунт-сила-фут.)	70 Нм (52 фунт-сила-фут.)	85 Нм (63 фунт-сила-фут.)
M12	85 Нм (63 фунт-сила-фут.)	120 Нм (89 фунт-сила-фут.)	145 Нм (107 фунт-сила-фут.)
M14	135 Нм (100 фунт-сила-фут.)	190 Нм (140 фунт-сила-фут.)	230 Нм (170 фунт-сила-фут.)
M16	210 Нм (155 фунт-сила-фут.)	295 Нм (218 фунт-сила-фут.)	355 Нм (262 фунт-сила-фут.)
M18	290 Нм (214 фунт-сила-фут.)	410 Нм (302 фунт-сила-фут.)	490 Нм (361 фунт-сила-фут.)
M20	410 Нм (302 фунт-сила-фут.)	575 Нм (424 фунт-сила-фут.)	690 Нм (509 фунт-сила-фут.)
M22	550 Нм (406 фунт-сила-фут.)	780 Нм (575 фунт-сила-фут.)	930 Нм (686 фунт-сила-фут.)
M24	710 Нм (524 фунт-сила-фут.)	995 Нм (734 фунт-сила-фут.)	1240 Нм (915 фунт-сила-фут.)
M27	1050 Нм (774 фунт-сила-фут.)	1450 Нм (1069 фунт-сила-фут.)	1750 Нм (1291 фунт-сила-фут.)
M30	1420 Нм (1047 фунт-сила-фут.)	2000 Нм (1475 фунт-сила-фут.)	2350 Нм (1733 фунт-сила-фут.)

## ПОВОРОТ И ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА



**Осторожно!** Перед техническим обслуживанием или осмотром переведите все рычаги управления в их конечные положения. Это приведет к сбросу давления из гидравлических систем и исключит возможность неожиданных перемещений захватов и потери гидравлической жидкости через гидравлические линии.

**Осторожно!** Во избежание неожиданного закрытия захвата во время технического обслуживания поставьте его на опору.

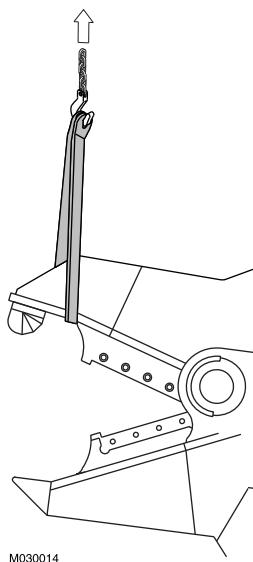


M030014



**Режущий инструмент с вышедшим сроком службы может быть переработан. Обращайтесь к дилеру за подробной информацией о местных правилах утилизации.**


1. Установите изделие на ровный грунт.
2. Установите захват на опору.
3. Убедитесь в том, что трансмиссия ходовой тележки находится в нейтральном положении и включен ее стояночный тормоз.
4. Остановите мотор тележки.
5. Очистите режущий инструмент и основание.

6. Снимите винты, режущие лезвия и прокладки. Поверните лезвия для использования одной из 4 острых сторон (лезвия можно повернуть до 4 раз). Замените лезвия при необходимости.

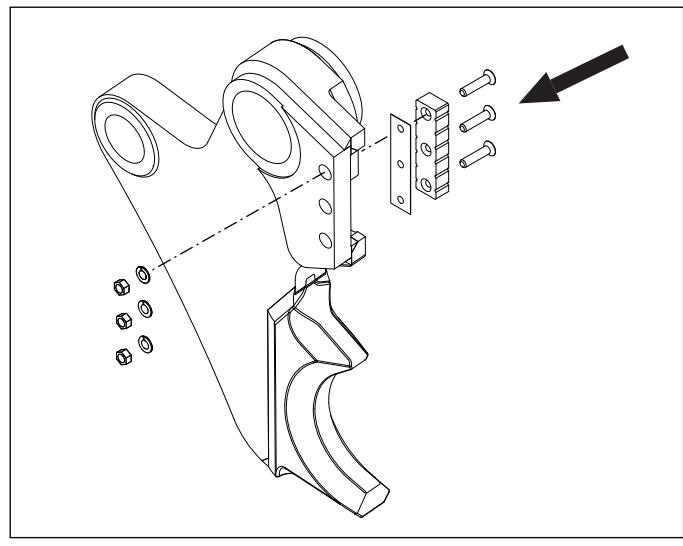

MB030005

7. Зачистите поверхности, что удалить все заусенцы с режущего лезвия и его основания. Если на поверхности останутся заусенцы, то режущее лезвие не будет иметь надлежащего контакта с основанием. Это повлечь поломку режущего лезвия.
8. С помощью измерительного щупа убедитесь, что максимальный зазор между двумя режущими лезвиями составляет требуемые 0,5 мм (0,02 дюйма). При необходимости восстановите правильный зазор, вставив под режущим лезвием соответствующие прокладки.

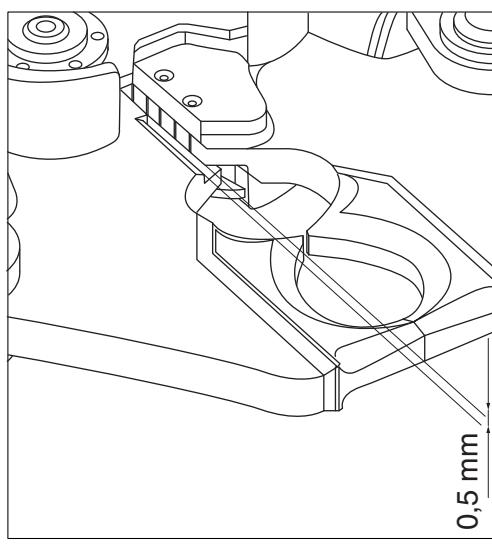

MB030006

9. Установите винты, и затяните их с заданным моментом.

### 3. ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ

#### СВАРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ВИНТОВ РЕЖУЩЕГО ЛЕЗВИЯ

Параметр	Сварочный инструмент
Ремонт	Проволока для дуговой сварки в среде инертного газа, DIN 8559: SG 2
	Присадочный пруток, DIN 1913: E 51 53 B 10
Наплавка твердым сплавом	Проволока для дуговой сварки в среде инертного газа, DIN 8555: SG 6 - 60
	Присадочный пруток, DIN 8555: E 6 - 55

Винт	Момент затяжки, класс 8.8	Момент затяжки, класс 10.9	Момент затяжки, класс 12.9
M8	25 Нм (18 фунт-сила-фут.)	35 Нм (26 фунт-сила-фут.)	42 Нм (31 фунт-сила-фут.)
M10	50 Нм (37 фунт-сила-фут.)	70 Нм (52 фунт-сила-фут.)	85 Нм (63 фунт-сила-фут.)
M12	85 Нм (63 фунт-сила-фут.)	120 Нм (89 фунт-сила-фут.)	145 Нм (107 фунт-сила-фут.)
M14	135 Нм (100 фунт-сила-фут.)	190 Нм (140 фунт-сила-фут.)	230 Нм (170 фунт-сила-фут.)
M16	210 Нм (155 фунт-сила-фут.)	295 Нм (218 фунт-сила-фут.)	355 Нм (262 фунт-сила-фут.)
M18	290 Нм (214 фунт-сила-фут.)	410 Нм (302 фунт-сила-фут.)	490 Нм (361 фунт-сила-фут)
M20	410 Нм (302 фунт-сила-фут.)	575 Нм (424 фунт-сила-фут.)	690 Нм (509 фунт-сила-фут.)
M22	550 Нм (406 фунт-сила-фут.)	780 Нм (575 фунт-сила-фут.)	930 Нм (686 фунт-сила-фут.)
M24	710 Нм (524 фунт-сила-фут.)	995 Нм (734 фунт-сила-фут.)	1240 Нм (915 фунт-сила-фут.)
M27	1050 Нм (774 фунт-сила-фут.)	1450 Нм (1069 фунт-сила-фут.)	1750 Нм (1291 фунт-сила-фут)
M30	1420 Нм (1047 фунт-сила-фут.)	2000 Нм (1475 фунт-сила-фут.)	2350 Нм (1733 фунт-сила-фут.)

**ЗАМЕНА ЗУБА**


Когда зубья изнашиваются, их следует заменять. Рекомендуется заменять их до того, как износ достигнет остающейся части захвата.




**Сварку (наплавку) необходимо выполнять в мастерской с помощью соответствующих сварочных инструментов. Если необходимо выполнить сварку изделия, когда оно установлено на ходовой тележке, проконсультируйтесь о мерах предосторожности при сварке с дилером.**

**Осторожно! Во избежание неожиданного закрытия захвата во время технического обслуживания поставьте его на опору.**


1. Установите изделие на ровный грунт.
2. Установите захват на опору.
3. Отрежьте каждый изношенный зуб вдоль линии сварки между зубом и захватом (отмечена в точке "A"). Прежде чем продолжать газопламенную резку, нагрейте материал до 150 (302)-180 °C (356 °F).

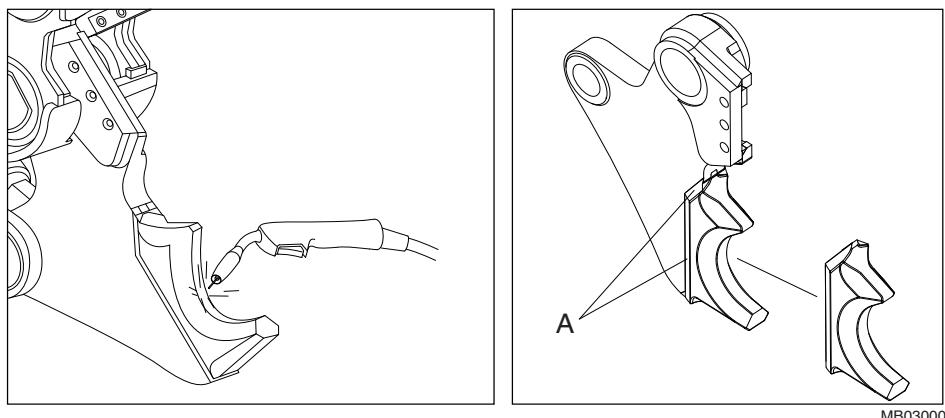

4. Отрезав изношенный зуб, с помощью шлифовального устройства удалите из обозначенной "A" зоны все примеси. Новый зуб сделан из износостойкого материала, и на нем уже имеется необходимый для сварки скос "B".

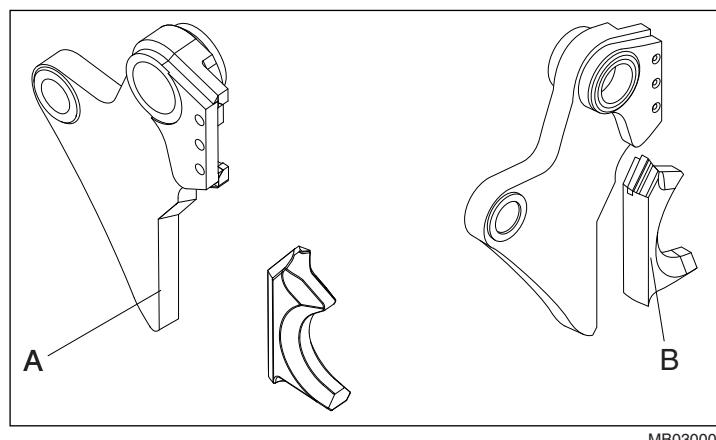


5. Для правильного расположения новых зубов на захвате перед продолжением сварки закройте захват, чтобы новые зубья точно совместились.

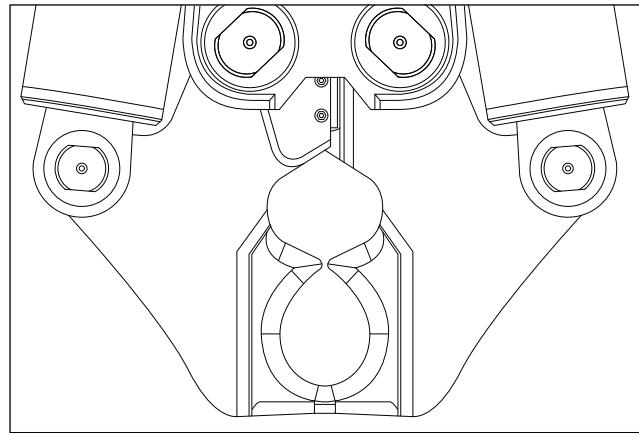

MB030003


6. После нагрева свариваемого участка до рекомендованной температуры 180 (356)-200 °C (392 °F) выполните в соответствии с указаниями на рисунке первый шов. Тщательно очистите шов шлифовальным устройством от всех примесей. ОСТОРОЖНО! Никогда не сваривайте на участках, где есть уклон.

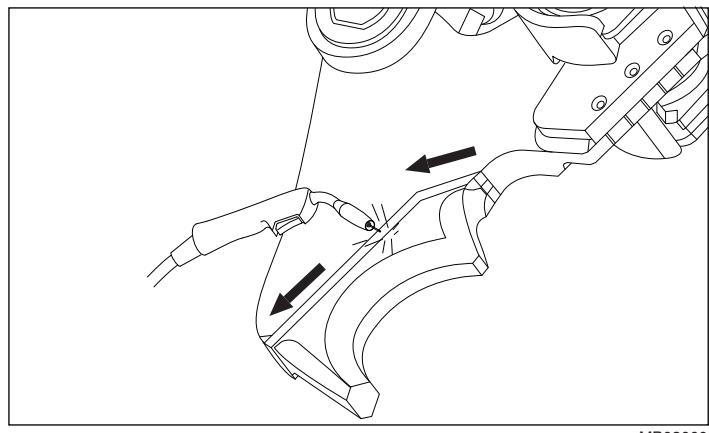

MB030004

## 4. ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ВО ВРАЩАТЕЛЕ

СХЕМА

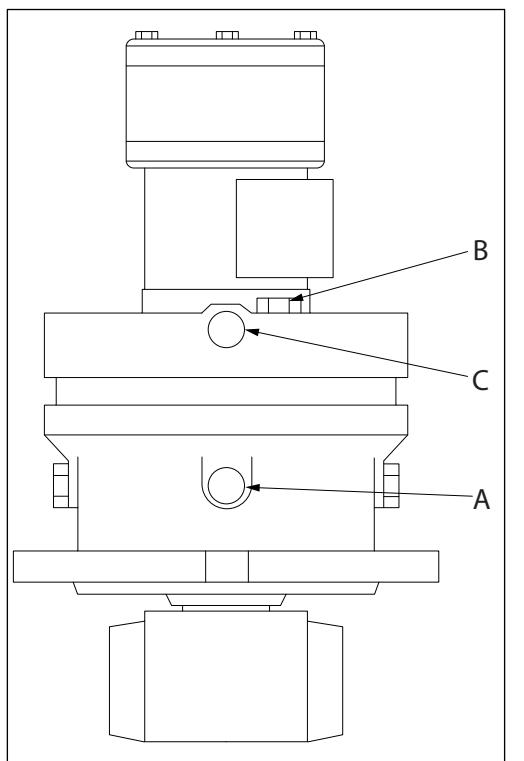

MB030034

**Параметр**

Заглушка сливного отверстия (A)

Крышка заправочной горловины (B)

Контрольная пробка уровня (C)

## ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ВО ВРАЩАТЕЛЕ



**Осторожно! Во избежание неожиданного закрытия захвата во время технического обслуживания поставьте его на опору.**

Гидравлическую жидкость следует менять после первых 150 часов эксплуатации. Впоследствии ее следует менять после каждого 2000 часов эксплуатации или, по крайней мере, один раз в год.

Меняйте гидравлическую жидкость, когда вращатель горячий. Перед заправкой новой гидравлической жидкостью промойте внутренние детали соответствующими жидкостями.

Не смешивайте гидравлические жидкости разной вязкости и разных брендов. Не смешивайте минеральные масла с синтетическими.

После запуска периодически проверяйте уровень смазки и при необходимости пополняйте ее запас.

Во время непрерывной эксплуатации температура смазки не должна превышать 80°C (176°F). При приближении к этому значению и при его превышении охлаждайте гидравлическую жидкость принудительно.

**УВЕДОМЛЕНИЕ!** Меняйте гидравлическую жидкость, когда вращатель горячий.

1. Установите изделие на ровный грунт. Вращатель и изделие должны находиться в вертикальном положении.
2. Установите захват на опору.
3. Отверните крышку заправочной горловины (B) и заглушку сливного отверстия (A).
4. Полностью слейте гидравлическую жидкость из вращателя.
5. Замените заглушку сливного отверстия (A).
6. Выньте контрольную пробку уровня (C).
7. Заполняйте вращатель новой гидравлической жидкостью через крышку заправочной горловины до тех пор, пока гидравлическая жидкость не начнет переливаться из контрольной пробки уровня (C).
8. Замените крышку заправочной горловины (B) и контрольную пробку уровня (C).

## 5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 5.1 МАШИНА НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДРОБЛЕНИЯ

#### **ИЗНОШЕННЫЕ ЗУБЬЯ**

Смените зубья или дробильную плиту. Смотрите “Замена зубьев” на странице 63.

#### **ПАДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ**

Отрегулируйте давление. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72.

#### **УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

### 5.2 МАШИНА НЕ РЕЖЕТ

#### **ИЗНОШЕН РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**

Переверните режущий инструмент так, чтобы использовались новые режущие кромки, и отрегулируйте его. При необходимости, замените режущий инструмент. Смотрите “Поворот и замена режущего инструмента” на странице 60.

#### **РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН НА РЕЖУЩЕМ ОСНОВАНИИ**

Переустановите и затяните болтами. Смотрите “Поворот и замена режущего инструмента” на странице 60.

#### **НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТОМ И ОСНОВАНИЕМ**

Проверьте и отрегулируйте зазор. Смотрите “Поворот и замена режущего инструмента” на странице 60.

#### **ПАДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ**

Отрегулируйте давление. Смотрите “Спецификации изделия” на странице 72.

#### **УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

## 5.3 ЗАХВАТ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ

### **НЕПОЛАДКИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ**

Проверьте работу вспомогательного контура.

### **ВОЗМОЖНО, ЗАКРЫТЫ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ**

Открыть шаровые клапаны.

### **ЗАХВАТ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСОРЕН**

Устранитите помехи.

### **УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

### **СОГНУТ ШТОК ЦИЛИНДРА**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

## 5.4 СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ АМПЛИТУДА ДВИЖЕНИЙ

### **ИЗНОШЕНЫ ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

## 5.5 УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

### **УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА КОНЦЕ ШЛАНГА**

Проверьте конец шланга и затяните соединения.

### **УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ СОЧЛЕНЕНИЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

### **ПОВРЕЖДЕНЫ УПЛОТНЕНИЯ ЦИЛИНДРА**

Изделие необходимо обслуживать в авторизованных сервисных центрах Rammer.

## 5.6 МАШИНА НЕ ВРАЩАЕТСЯ

### **ВРАЩЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО**

Снимите блокировку вращения. Смотрите “Монтаж и демонтаж изделия” на странице 41.

## 5.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

### ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ ДИЛЕРУ.

Если Вам нужна дополнительная помощь, подготовьте следующую информацию для звонка Вашему дилеру,

- Модель и серийный номер
- Наработка в часах и сервисная история
- Модель ходовой тележки
- Установка: расход масла, рабочее давление и давление в обратной линии, если известны
- Применение
- Нормально ли работало изделие прежде

**RCC04R, RCC10R, RCC16R, RCC21R, RCC30R, RCC43R,  
RCC60R, RCC80R, RCC110R**

---

---

# **СПЕЦИФИКАЦИИ**

---


# 1. СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

## 1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC04R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	355 кг (783 фунт.)
Вес	320 кг (705 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	440 мм (17,32 дюйма)
Макс. режущее усилие	1150 кН (258 530 фунт-сил)
Макс. дробящее усилие	400 кН (89 924 фунт-силы)
Рабочее давление, макс.	250 бар (3625 фунт./кв. дюйм)
Массовый расход гидравлической жидкости	65 л/мин (17,2 галл./мин)
Шланговые соединения	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	85 мм (3,35 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	25 мм (0,98 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	4,5 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	3 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	8 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	3–6 т (66 00–13 200 фунт.)

a. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном  
b. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC04R

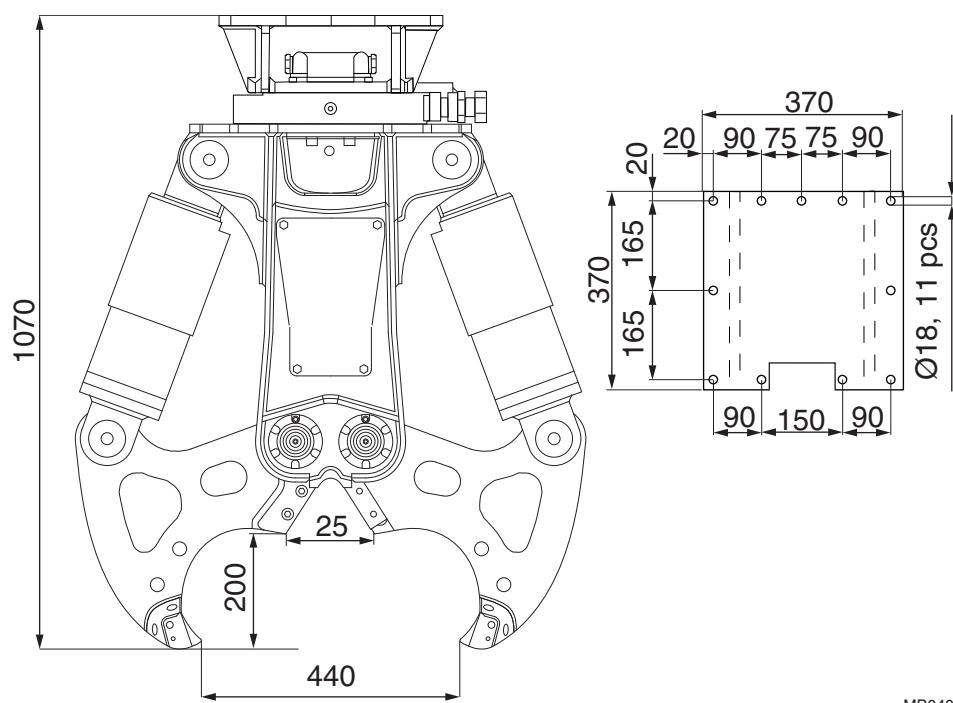


MB040046

### 1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC10R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	675 кг (1488 фунт.)
Вес	605 кг (1334 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	450 мм (17,72 дюйма)
Макс. режущее усилие	1410 кН (316 981 фунт-сила)
Макс. дробящее усилие	510 кН (114 653 фунт-силы)
Рабочее давление, макс.	200–250 бар (2900–3625 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт/кв.дюйм, 1/2 дюйма
Макс. рабочее давление, вращение	130–150 бар (1885–2175 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	15–20 л/мин (4,0–5,3 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	140 мм (5,51 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	36 мм (1,42 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	3,8 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	2,3 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	9,8 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	7–11 т (15 400–24 300 фунт.)

a. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном  
b. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.4 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC10R

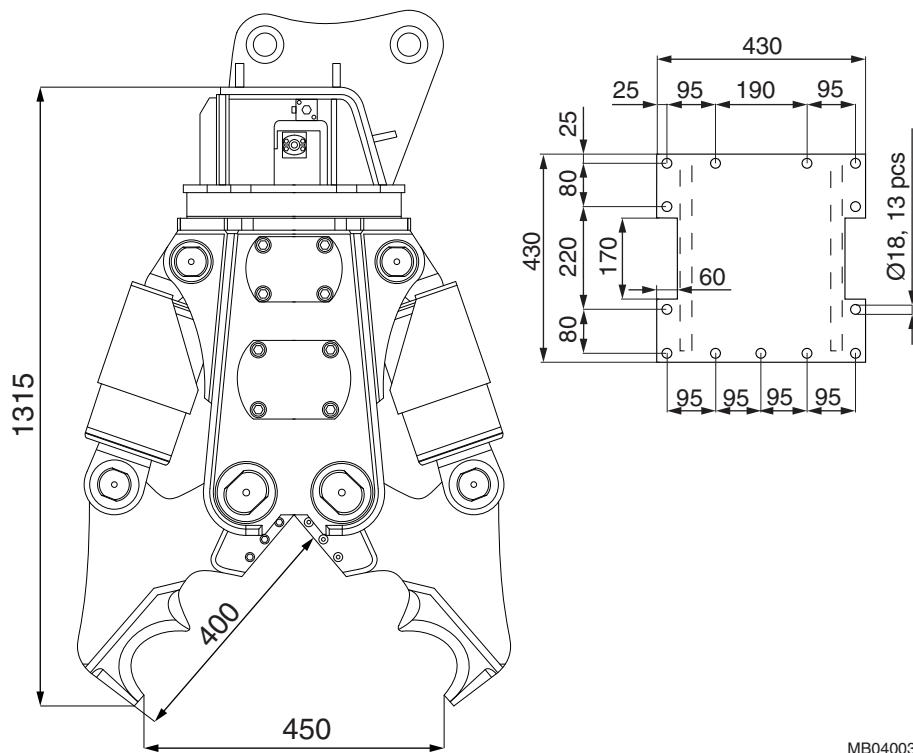

MB040031


## 1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC16R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	1590 кг (3505 фунт.)
Вес	1490 кг (3285 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	825 мм (32,48 дюйма)
Макс. режущее усилие	2840 кН (638 457 фунт-сил)
Макс. дробящее усилие	990 кН (222 561 фунт-сила)
Рабочее давление, макс.	280–320 бар (4060–4640 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	130–150 л/мин (34,3–39,6 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 3/4 дюйма
Макс. рабочее давление, вращение	90–100 бар (1305–1450 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	30–40 л/мин (7,9–10,6 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	160 мм (6,30 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	50 мм (1,97 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	2,5 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	2,5 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	12 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	16–20 т (35 300–44 100 фунт.)

а. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном

б. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.6 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC16R

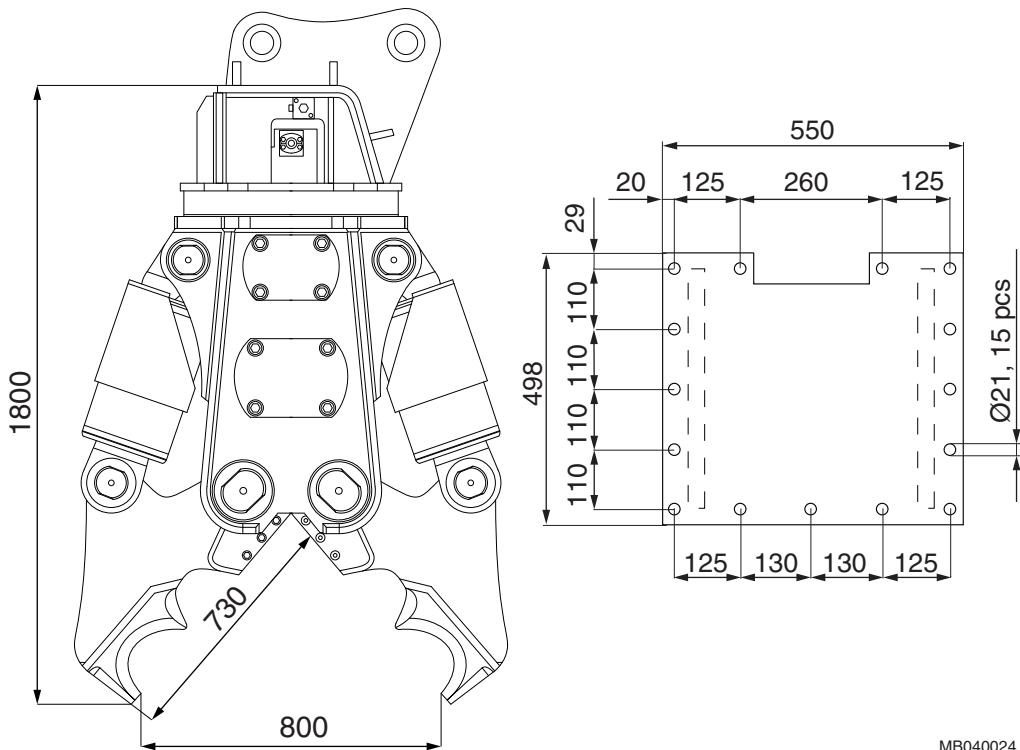


MB040024

## 1.7 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC21R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	2230 кг (4916 фунт.)
Вес	2050 кг (4519 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	985 мм (38,78 дюйма)
Макс. режущее усилие	3290 кН (739 621 фунт-сила)
Макс. дробящее усилие	1270 кН (285 507 фунт-сил)
Рабочее давление, макс.	280–320 бар (4060–4640 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	180–220 л/мин (47,6–58,1 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 1 дюйм
Макс. рабочее давление, вращение	130–150 бар (1885–2175 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	30–40 л/мин (7,9–10,6 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	175 мм (6,89 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	58 мм (2,28 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	2,2 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	3,7 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	10 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30–60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	21–26 т (46 300–57 300 фунт.)


- a. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном  
b. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.8 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC21R RAMMER, РАСПОЛОЖЕНИЕ БОЛТОВ

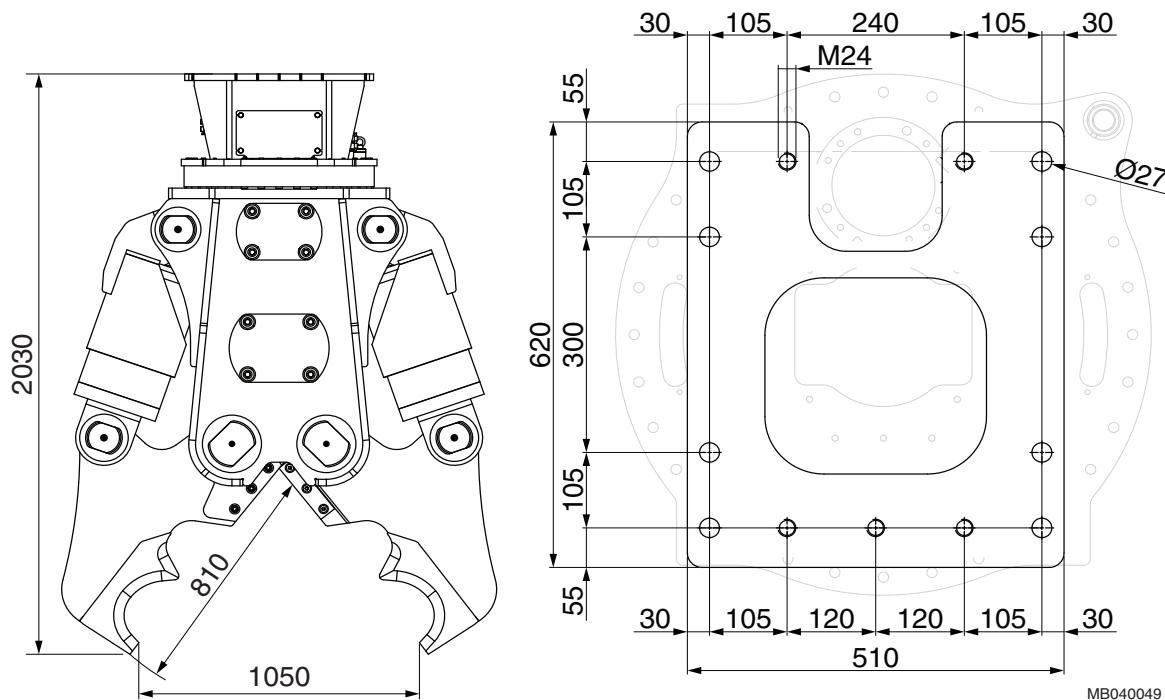

MB040049

## 1.9 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC21R, ОРИГИНАЛЬНЫЕ

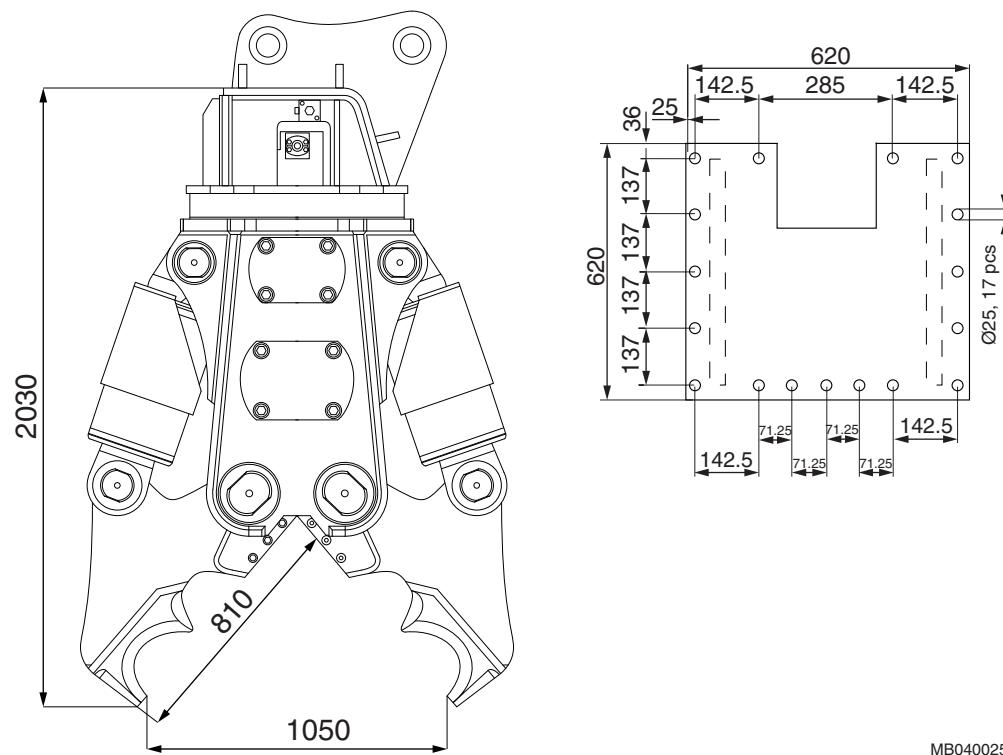

MB040025


## 1.10 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC30R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	2855 кг (6294 фунт.)
Вес	2640 кг (5820 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	1040 мм (40,94 дюйма)
Макс. режущее усилие	3920 кН (881 251 фунт-сила)
Макс. дробящее усилие	1420 кН (319 229 фунт-сил)
Рабочее давление, макс.	280–320 бар (4060–4640 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	220–250 л/мин (58,1–66,0 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 1 дюйм
Макс. рабочее давление, вращение	130–150 бар (1885–2175 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	30–40 л/мин (7,9–10,6 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	250 мм (9,84 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	63 мм (2,48 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	2,3 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	4,0 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	9,5 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	27–35 т (59 500–77 200 фунт.)


a. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном

b. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## **1.11 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC30R RAMMER, РАСПОЛОЖЕНИЕ БОЛТОВ**

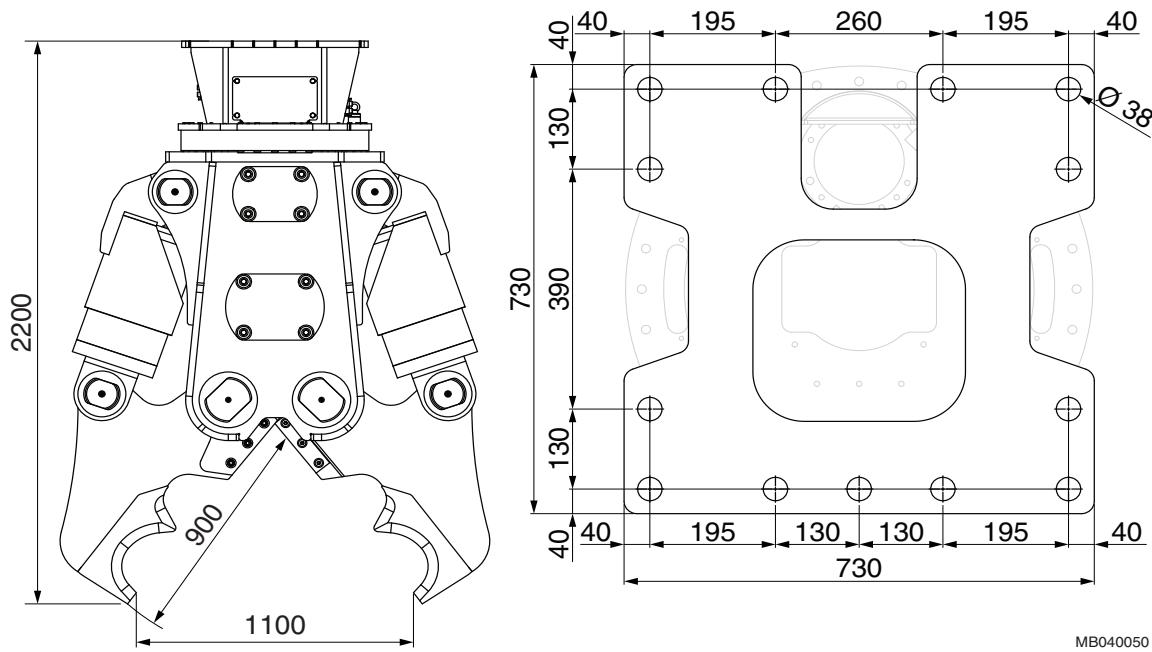

#### **1.12 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC30R, ОРИГИНАЛЬНЫЕ**

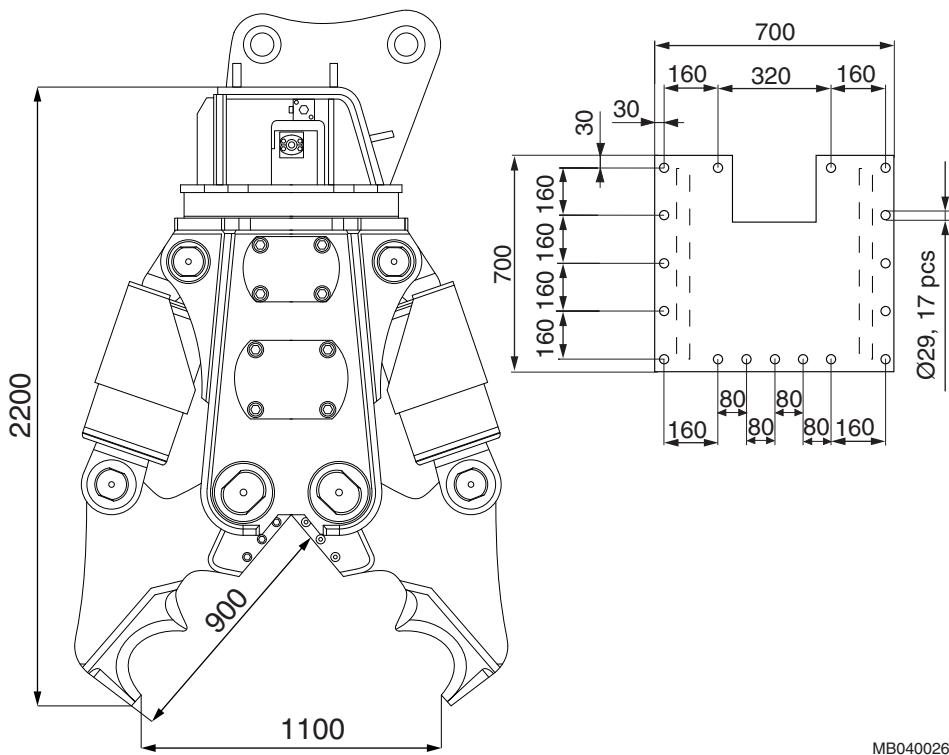


## 1.13 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC43R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	4770 кг (10 516 фунт.)
Вес	4450 кг (9811 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	1350 мм (53,15 дюйма)
Макс. режущее усилие	5460 кН (1 227 457 фунт-сил)
Макс. дробящее усилие	1900 кН (427 137 фунт-сил)
Рабочее давление, макс.	280–320 бар (4060–4640 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	250–300 л/мин (66,0–79,3 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 1 1/4 дюйма
Макс. рабочее давление, вращение	100–115 бар (1450–1670 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	30–40 л/мин (7,9–10,6 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	300 мм (11,81 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	80 мм (3,15 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	4,4 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	4,2 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	6,9 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	45–55 т (99 200–121 300 фунт.)

a. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном


b. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.14 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC43R RAMMER, РАСПОЛОЖЕНИЕ БОЛТОВ

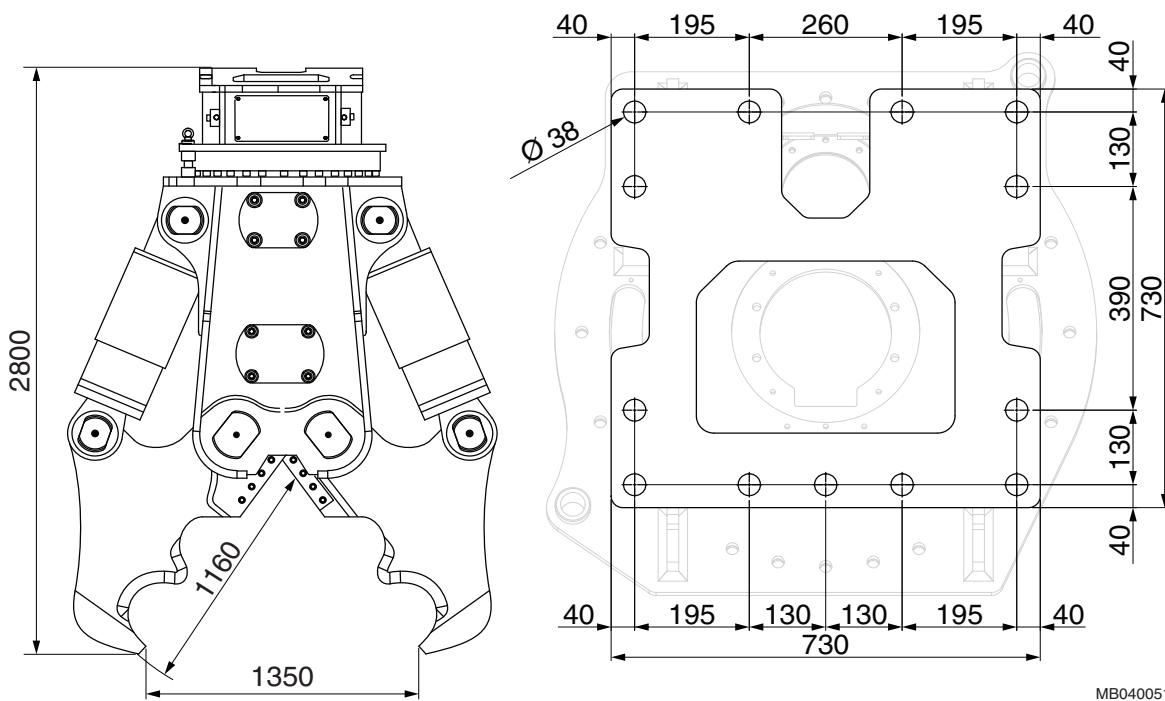

MB040051

## 1.15 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC43R, ОРИГИНАЛЬНЫЕ

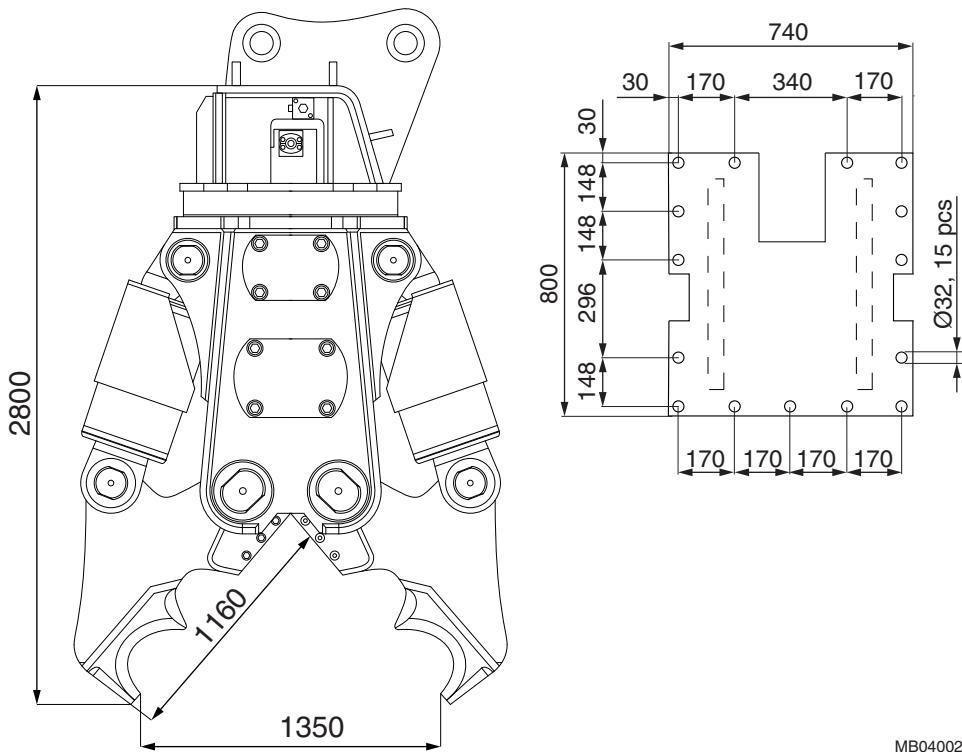

MB040027


## 1.16 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC60R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	6250 кг (13 779 фунт.)
Вес	5920 кг (13 051 фунт)
Макс. раскрытие захватов	1580 мм (62,20 дюйма)
Макс. режущее усилие	6690 кН (1 503 972 фунт-силы)
Макс. дробящее усилие	2840 кН (638 457 фунт-сил)
Рабочее давление, макс.	320–350 бар (4640–5075 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	500–600 л/мин (132,1–158,5 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 1 1/4 дюйма
Макс. рабочее давление, вращение	100–115 бар (1450–1670 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	30–40 л/мин (7,9–10,6 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	300 мм (11,81 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	80 мм (3,15 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	2,8 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	3,5 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	9,5 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	60–70 т (132 300–154 300 фунт.)

а. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном

б. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.17 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC60R

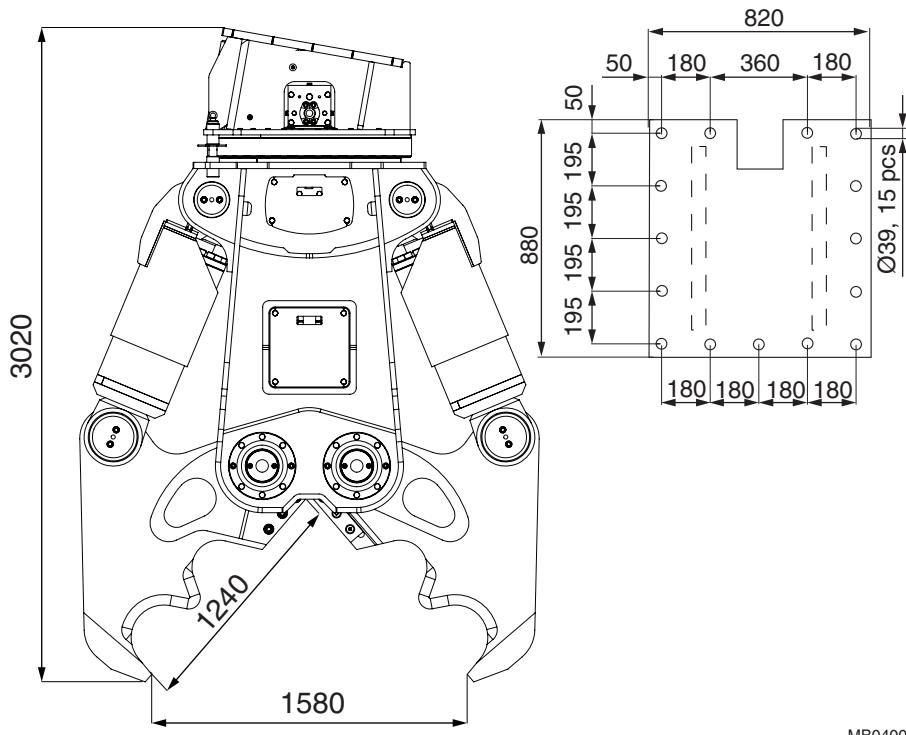

MB040042


## 1.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC80R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	8800 кг (19 401 фунт)
Вес	8000 кг (17 637 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	1750 мм (68,90 дюйма)
Макс. режущее усилие	7710 кН (1 733 277 фунт-сил)
Макс. дробящее усилие	3190 кН (717 141 фунт-сила)
Рабочее давление, макс.	320–350 бар (4640–5075 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	500–600 л/мин (132,1–158,5 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 1 1/2 дюйма
Макс. рабочее давление, вращение	140–150 бар (2030–2175 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	50–60 л/мин (13,2–15,9 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	300 мм (11,81 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	90 мм (3,54 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	3,0 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	5,0 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	7,5 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	75–95 т (165 300–209 400 фунт.)

а. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном

б. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.19 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC80R

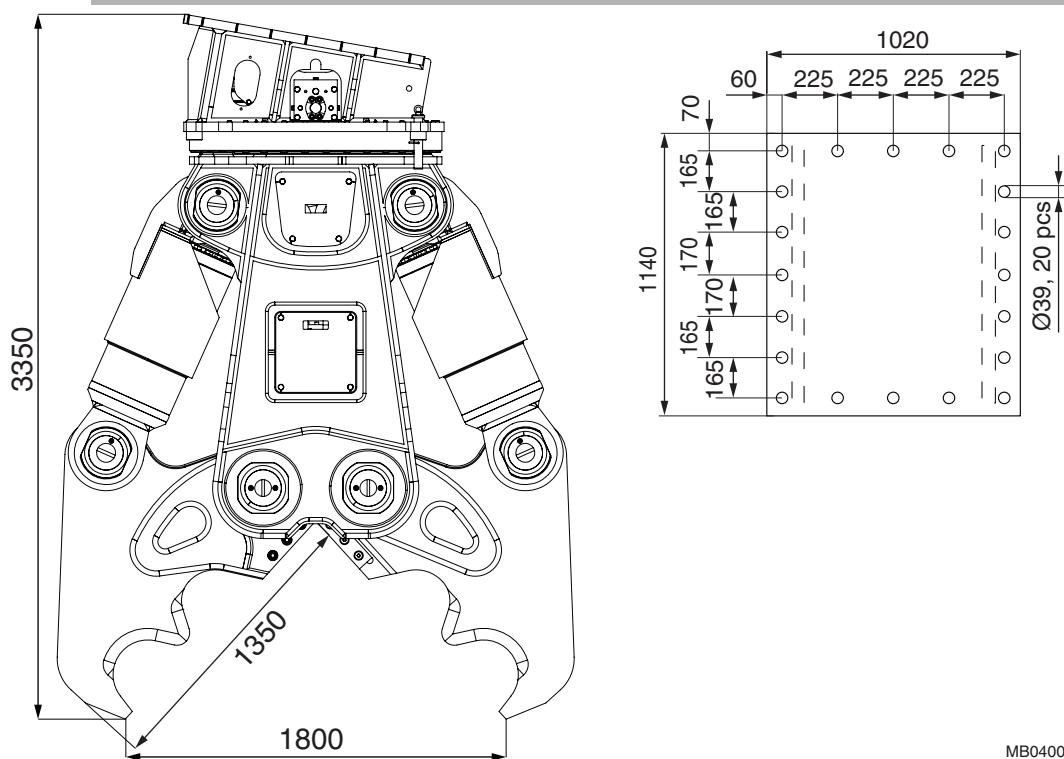

MB040045


## 1.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ RCC110R

Параметр	Спецификация
Минимальный рабочий вес <sup>a</sup>	12 000 кг (26 455 фунт.)
Вес	10 500 кг (23 149 фунт.)
Макс. раскрытие захватов	2000 мм (78,74 дюйма)
Макс. режущее усилие	9100 кН (2 045 761 фунт-сила)
Макс. дробящее усилие	3880 кН (872 259 фунт-сил)
Рабочее давление, макс.	320–350 бар (4640–5075 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости	600–800 л/мин (158,5–211,3 галл./мин)
Шланговые соединения	SAE 6000 фунт./кв. дюйм, 1 1/4 дюйма
Макс. рабочее давление, вращение	190–200 бар (2755–2900 фунт./кв. дюйм)
Расход гидравлической жидкости при вращении	60–75 л/мин (15,9–19,8 галл./мин)
Соединения, вращение	1/2 дюйма, ГАЗ
Длина режущего инструмента	300 мм (11,81 дюйма)
Макс. подлежащий вырезанию диаметр	90 мм (3,54 дюйма)
Время закрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	3,0 с
Время раскрытия захватов при максимальном расходе гидравлической жидкости	6,0 с
Кол-во циклов в минуту при максимальном расходе гидравлической жидкости	6,6 цикл./мин
Оптимальная температура гидравлической жидкости	40–60 °C (104–140 °F)
Допустимый диапазон температур гидравлической жидкости	-20–80 °C (-4–176 °F)
Оптимальная вязкость гидравлической жидкости при рабочей температуре	30-60 сСт
Допустимый диапазон вязкости гидравлической жидкости	20–1000 сСт
Вес ходовой тележки <sup>b</sup>	100–120 т (220 500–264 600 фунт.)

а. Вес устройства с применимыми захватами и стандартным кронштейном

б. Проверьте грузоподъемность ходовой тележки у изготовителя

## 1.21 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ RCC110R

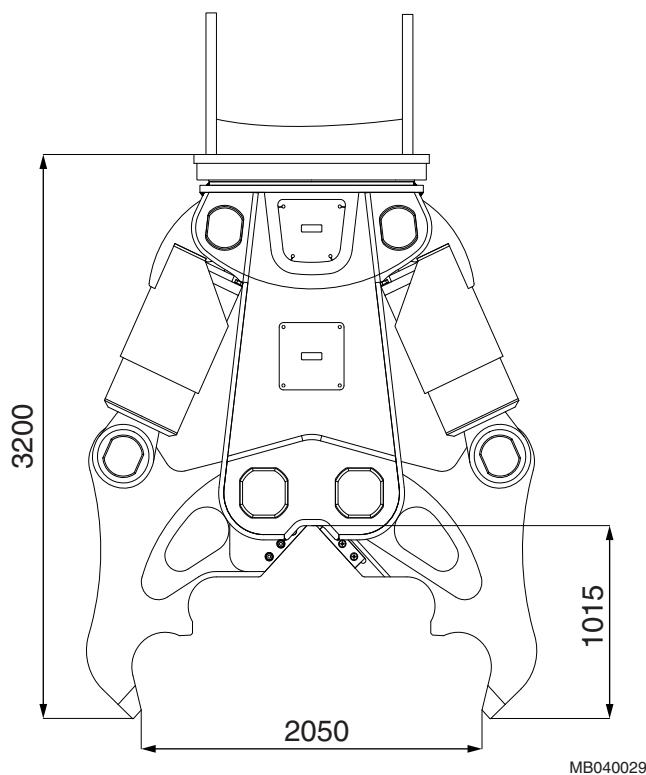

MB040029

## 2. СООТВЕТСТВИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Изготовитель: MANTOVANIBENNE S.R.L.

Адрес: VIA RIGHI, 6 41037 MIRANDOLA (MO), ITALY

Заявляет под свою исключительную ответственность, что взаимозаменяемое изделие

Ножницы-измельчитель Rammer

Модель: RCC04R

Модель: RCC10R

Модель: RCC16R

Модель: RCC21R

Модель: RCC30R

Модель: RCC43R

Модель: RCC60R

Модель: RCC80R

Модель: RCC110R

Модель	Серийный номер	Номер для ссылок
RCC04R	CC04RA	
RCC10R	CC10RA	
RCC16R	CC16RA	
RCC21R	CC21RA	
RCC30R	CC30RA	
RCC43R	CC43RA	
RCC60R	CC60RA	
RCC80R	CC80RA	
RCC110R	CC110RA	

Место выпуска: Мирандола, Италия

Дата выдачи: дд.мм.гггг

которое является предметом настоящей декларации, соответствует основным требованиям к технике безопасности и промышленной гигиене Директивы 2006/42/EC.

Применимые гармонизированные стандарты: EN474-1; EN474-5; EN12100-1; EN12100-2

Другие применимые стандарты: ISO 10567/92; ISO 7451/83; SAE J1097; DIN 15019; DIN 24086

Имя и должность выдавшего лица: N.N

Подпись выдавшего лица: N.N

Лицо, выдавшее техническое досье: M.M Via A. Righi, 6 41037 Mirandola (MO) Italy

Оригинал





Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti  
Taivalkatu 8, P.O. Box 165, FI-15101 Lahti, Finland  
Phone Int. +358 205 44 151, Telefax Int. +358 205 44 150  
[www.rammer.com](http://www.rammer.com)